

ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
«Сумський державний університет»

Факультет технічних систем та енергоефективних технологій
(повне найменування інституту, назва факультету (відділення))

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів
(повна назва кафедри (предметної, циклової комісії))

Пояснювальна записка

до кваліфікаційної роботи (проєкту)

перший (бакалаврський)
(освітньо-науковий рівень)

на тему «Проектування технологічного процесу виготовлення
Матриці Ш4-10502.01-06.»

Виконав: студент IV курсу, групи ТМ-81-0
спеціальності: _____

131 «Прикладна механіка»
(шифр і назва спеціальності)

освітньої програми: _____

«Технології машинобудування»
(назва освітньої програми)

Ярослав КЛОК
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Керівник _____

Анна НЕШТА
(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Рецензент _____

(ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Суми – 2022 року

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Сумський державний університет

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

_____ *Віталій ІВАНОВ*

«_____» червня 2022 р.

**ПРОЄКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИГОТОВЛЕННЯ
МАТРИЦІ Ш4-10502.01-06**

Кваліфікаційна робота (проект) бакалавра

Спеціальність – 131 «Прикладна механіка»

Освітня програма – «Технології машинобудування»

Студент

Ярослав КЛОК

Керівник

Анна НЕШТА

Нормоконтроль

Артем ЄВТУХОВ

Суми – 2022

ЗМІСТ

	С.
Вступ.....	4
1 Аналіз службового призначення машини, вузла, деталі. Опис конструктивних особливостей деталі та умов її експлуатації.....	5
2 Аналіз технічних вимог на виготовлення деталі	8
3 Визначення типу виробництва та організаційних умов роботи.....	11
4 Аналіз технологічності конструкції деталі.....	12
5 Вибір способу отримання заготовки.....	18
6 Аналіз існуючого чи типового технологічного процесу.....	24
6.1 Розрахунок припусків на механічну обробку	29
6.2 Аналіз та обґрунтування схеми базування і закріплення заготовки.....	32
6.3 Обґрунтування вибору металорізального верстата.....	36
6.4 Обґрунтування вибору верстатних пристроїв, металорізального та вимірювального інструментів.....	39
6.5 Розрахунки режимів різання.....	44
6.6 Технічне нормування операцій	53
7 Проектування верстатного пристрою	64
Висновки	78
Перелік джерел посилання.....	79
Додаток А.....	81
Додаток Б	85
Додаток В.....	86
Додаток Г	87

					ТМ 20510109-00 ПЗ			
<i>Зм.</i>	<i>Арк.</i>	<i>№ докум.</i>	<i>Підпис</i>	<i>Дата</i>	Проектування технологічного процесу виготовлення деталі Матриця Ш4–10502.01–06	<i>Лім.</i>	<i>Лист</i>	<i>Листів</i>
Розроб.		Клок Я.В.						
Перевір.		Нешта А.О.					3	88
Реценз.						СумДУ, гр. ТМ-81-0		
Н. Контр.		Євтухов А.В.						
Затверд.		Іванов В.О.						

ВСТУП

Машинобудування, що поставляє нову техніку у всіх галузях народного господарства, визначає технічний прогрес країни і робить вирішальний вплив на створення матеріальної бази нового суспільства.

Основні проблеми машинобудівного комплексу України пов'язані із необхідністю розвитку економічних зв'язків у постачанні комплектуючих, втратою традиційних ринків збуту продукції, орієнтацією підприємств на випуск продукції військового призначення, а також технічною відсталістю і низькою, порівняно з міжнародними стандартами, якістю виробів.

Високий рівень зношуваності обладнання, відсутність передових технологій і нових розробок, а також низьке забезпечення кваліфікованими кадрами – все це призвело до занепаду розвитку наукомістких галузей в Україні. Вітчизняні підприємства не отримують достатнього фінансування для розроблення нових технологій. Курс на заміщення вітчизняного виробника взяли імпорتنі компанії, які оснащені значною кількістю високотехнологічних розробок і технологій.

Задля підвищення ефективності діяльності машинобудівного комплексу та вирішення вищезазначених проблем важливим є проведення таких заходів:

- використання новітнього обладнання та технологій для проектування нової продукції, тобто прискорити інноваційних розвиток;
- створювати стратегічні альянси підприємств, що будуть виробляти високоефективну продукцію із застосуванням сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
- шляхом налагодження зв'язків із закордонними компаніями та активізації зовнішньоекономічної діяльності українських машинобудівних компаній розвивати експортний потенціал галузі;
- поліпшити матеріально-технічне забезпечення підприємств, провести переоснащення машинобудівного комплексу.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						4
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

1 АНАЛІЗ СЛУЖБОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МАШИНИ, ВУЗЛА, ДЕТАЛІ. ОПИС КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕТАЛІ ТА УМОВ ЇЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Виріб, до якого входить деталь – «Матриця» Ш4-10502.01-06, є штампом.

Штамп – технологічне оснащення для обробки тиском, є інструментом в процесі обробки тиском, під впливом якого заготовка набуває форму і розміри, відповідні поверхні або контуру робочих органів штампа – матриць і пуансонів. Штампування й вирубка застосовуються в серійному і масовому виробництві заготовок.

Даний штамп призначений для формування контуру вирубних роторних і статорних пластин електродвигунів невеликої потужності, призначених для виробів народного споживання. Він відноситься до класу вирубних штампів для холодного штампування. В процесі експлуатації штамп знаходиться під дією значних навантажень. Ці навантаження різні за величиною і напрямком і залежать від характеру робіт які виконує штамп.

Штамп для преса моделі АГ6230 складається з нижньої плити з матрицетримачем, що прикріплюється до нерухомого (нижнього) робочого органу преса, і верхньої плити, яка прикріплюється до рухомого (верхнього) робочого органу преса, на яку встановлюють пуансон.

Як устаткування для штампування, в даному випадку, використовується прес моделі АГ6230.

Автомат листоштампувальний з нижнім приводом зусиллям 1000кН моделі АГ6230 призначений для штампування деталей з металевої стрічки методом холодного штампування в масовому і великосерійному виробництвах. Автомат може бути використаний на заводах радіотехнічної і електричної промисловості і інших галузях промисловості, що випускають масову і великосерійну продукцію.

Основні технічні дані і характеристики автомата листоштампувальні з нижнім приводом моделі АГ6230 наведені в таблиці 1.1 по [1].

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						5
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таблиця 1.1 – Основні технічні дані і характеристики автомата листоштампувального з нижнім приводом моделі АГ6230

Найменування параметрів		Дані
– основні розміри згідно		ГОСТ 10739-84
– номінальне зусилля		1000 кН (100 тс)
– хід траверси повзуна, мм		32±0,1мм
– регульована частота безперервних ходів, хв ⁻¹		80 - 400
– відстань між штампувальної плитою і траверсою повзуна в її нижньому положенні при верхньому положенні регулювання, мм		300 ±0,50
– величина регулювання відстані між штампувальної плитою і траверсою повзуна, мм		80±0,30
– відстань між напрямними втулками колон у світлі, мм	зліва направо	900±0,80
	спереду назад	450±0,80
– розміри отвору в столі, мм	довжина	710 ^{+2,0}
	ширина	280 ^{+1,3}
– найбільший крок кліщової подачі, мм		220
– точність кроку кліщової подачі, мм		±0,10
– вертикальна жорсткість, кН / мм		1500
– висота подачі стрічки над рівнем столу, мм		170...250
– швидкість подачі стрічки з кліщовою подачею, м / хв		до 35
– товщина підштамповою плити, мм		100 _{-0,87}
– габаритні розміри автомата, мм	зліва направо	3650±2,50
	спереду назад	2500±2,0
	висота	2880±2,0
– висота над рівнем підлоги		1130±2,0
– маса автомата, кг, не більше		14626

1.1 Будова штампа

Штамп складається з нижньої і верхньої плити. До повзуна преса кріпиться верхня плита до якої за допомогою штифтів, шпильок кріпляться підкладки і матриці. В отворах матриці вставлені знімачі і пуансони, які разом з повзуном під час роботи преса переміщуються вгору – вниз. Пуансони виготовляються за формою відповідних отворів в матриці, але мають певні зазори.

На столі преса до нижньої основи за допомогою штифтів і гвинтів прикріплюється нижня плита з отворами для видалення вирубних елементів, матрицетримач (Ш4–10502.01–03) на 4 матриці. У матрицетримач, встановлюються 4 матриці робочою поверхнею догори. Циліндричні матриці встановлюються в матрицетримач по циліндричним посадочним поверхням (п6 / Н6), торцях і шпонках і кріпляться до нижньої плити за допомогою притиску матрицетримача гвинтами.

1.2 Принцип роботи штампа

Смугу електротехнічної сталі товщиною 0,5 мм і шириною 82,5-0,2 встановлюють на спеціальний подавальний пристрій, що здійснює автоматичну кліщову подачу на крок $P = 73$ мм. між верхньою і нижньою плитами, з пуансонами і матрицями, що мають гострі кромки. При опусканні повзуна вниз – плити змикаються, пуансони і матриці натискають на лист. При цьому, як при відрізання, під впливом пуансонов відбувається відносне зміщення металу в матрицю, що закінчується руйнуванням і вирубкою заготовки (виробу). Відокремлені частини металу провалюються в отвори матриці, а напівфабрикат переміщається на один крок (72 мм.) Для подальшої вирубки контурів, що формуються на чотирьох позиціях за допомогою трьох циліндричних і однієї прямокутної матриць і відповідних пуансонів. Готова роторна пластина знімається з пуансона знімачем при ході пуансона вгору після другого кроку а на третій та четвертій матрицях остаточно формується профіль обмотки пластини.

									Арк.
									7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ТМ 20510109-00 ПЗ

2 АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ НА ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕТАЛІ

Деталь, яка розглядається в дипломному проекті – це «Матриця» Ш4-10502.01-06. Вона являє собою тіло обертання з відношенням довжини до діаметра $\frac{l}{d} < 1$, виготовлена із сталі Х12М, маса складає 1,05 кг.

Матриця є складовою частиною штампа для преса моделі АГ6230 і служить для формування внутрішніх отворів шайби яка вирубуеться. Матриця поряд з пуансоном безпосередньо виконують ту роботу, для якої призначений сам штамп. Вона є деталлю технологічного призначення, безпосередньо бере участь у формоутворенні штампованих виробів.

Поверхня матриці вимагає високої якості обробки для забезпечення необхідної стійкості, а також для отримання при штампуванні високоякісних виробів.

«Матриця» Ш4-10502.01-06 – одна з основних деталей штампа необхідна для формування отворів роторної пластини що вирубуеться.

В якості матеріалу, для виготовлення матриці використовується сталь Х12М. Хімічний склад сталі наведений в таблиці 2.1, механічні властивості – в таблиці 2.2. Замінник – сталь Х12.

Призначення сталі: холодні штампи високої стійкості проти стирання, не піддаються сильним ударам і поштовхам; волочильні дошки, вічка для калібрування пруткового металу під накатку різьблення, гнучкі і формувальні штампи, складні секції кузовних штампів, штампування активної частини електричних машин і т.д.

Таблиця 2.1 – Хімічний склад сталі Х12М по ГОСТ 5950-74, у відсотках

C	Si	Mn	Cr	W	V	Mo	P	S	Ni	Cu
							не більше			
2,0–2,4	0,1–0,4	0,15–0,45	11,0–12,5	2,0–2,4	0,5–0,8	0,6–0,9	0,03	0,03	0,35	0,30

					ТМ 20510109-00 ПЗ					Арк.
										8
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

Технологічні властивості сталі X12M:

– температура кування, °С: початку 1100, кінця 850. Охолодження уповільнене в колодязях.

– зварюваність – зварюється без обмежень. Способи зварювання: РДГ, АДС під флюсом і газовим захистом, ЕШС.

– схильність до відпускнуї крихкості – не схильна.

– флокеночутливість – не чутлива.

Таблиця 2.2 – Механічні властивості сталі X12M

Ударна в'язкість, Дж/см ²		
Стан поставки, термообробка	KCU	HRCэ
Ізотермічне гартування з 1000°С з витримкою 40 хв при 250 - 350°С. Відпуск 150°С з витримкою 1 год	22	64
Ізотермічне гартування з 1000°С з витримкою 40 хв при 250-350°С. Відпуск 200°С з витримкою 1 год	22	63
Ізотермічне гартування з 1050°С з витримкою 40 хв при 250-350°С. Відпуск 150°С з витримкою 1 год	32	62
Ізотермічне гартування з 1050°С з витримкою 40 хв при 250-350°С. Відпуск 250°С з витримкою 1 год	34	58
Загартування 960–980°С, масло. Відпуск 200°С з витримкою 1 год	10	64
Загартування 960–980°С, масло. Відпуск 300°С з витримкою 1 год	15	62
Загартування 960–980°С, масло. Відпуск 400°С з витримкою 1 год	34	59
Загартування 960–980°С, масло. Відпуск 500°С з витримкою 1 год	42	56

Продовження таблиці 2.2

Твердість		
Стан поставки, термообробка	HRC _э поверхні	НВ
Прутки і смуги відпалені або високовідпущені	–	255
Зразки. Загартовування 970°C, масло. Відпуск 180°C.	Вище 62	–
Ізотермічний відпал 830-850°C, охолодження зі швидкістю 40 град / г до 720-740°C, витримка 3-4 ч, охолодження зі швидкістю 50 град / г до 550°C, повітря	–	255
Підігрів 650-700°C. Загартовування 950-980°C, масло. Відпуск 180-200°C, 1,5 г, повітря (режим остаточної термообробки)	61–63	–
Підігрів 650-700°C. Загартовування 950-980°C, масло. Відпуск 180-200°C, 1,5 г, повітря (режим остаточної термообробки)	58–59	–

Простановку розмірів виконано грамотно, відповідно до ДСТУ, що забезпечує легке читання креслення, вільне виконання і контроль розмірів в процесі механічної обробки.

На кресленні проставлений жорсткий допуск розташування отворів ($\pm 0,005$ мм.) та допуск соосності ($\pm 0,005$ мм.). Мала величина допуску потребує застосування верстат підвищеної точності і викличе складність його контролю.

3 ВИЗНАЧЕННЯ ТИПУ ВИРОБНИЦТВА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ УМОВ РОБОТИ

Тип виробництва і відповідна йому форма організації робіт визначає характер технологічного процесу і його побудова. Виходячи з річної програми випуску $N = 8000$ шт. і маси деталі 1,05 кг визначається тип виробництва, в якому виготовляється деталь – середньосерійний, по [3, с. 24].

Середньосерійне виробництво характеризується обмеженою номенклатурою виробів, що виготовляються або ремонтуються, періодично повторюваними партіями і порівняно великим обсягом випуску і є основним типом сучасного машинобудівного виробництва. Підприємствами цього типу випускається в даний час 75–80% всієї продукції машинобудування України.

У середньосерійному типі виробництва використовуються універсальні і спеціалізовані, частково спеціальні верстати, які розташовуються в послідовності технологічного процесу для однієї або декількох деталей, що вимагають однакового порядку обробки, в тій же послідовності утворюється і рух деталей.

Також, при середньосерійному типі виробництва широко використовуються верстати з числовим програмним керуванням, обробні центри, а так само знаходять застосування гнучкі автоматичні системи верстатів з ЧПУ. Переналагодження верстатів, пристосувань і інструментів, а також перебудова виробничого процесу при переході на обробку інших різновидів подібних деталей забезпечуються попередньою технологічною підготовкою.

Виробництво йде партіями, причому деталі кожної партії можуть дещо відрізнятися одна від одної розмірами або конструкцією, допускають обробку на одному і тому ж обладнанні.

Середня кваліфікація робітників при середньосерійному типі виробництва вище, ніж в масовому виробництві, але нижче, ніж в одиничному. Поряд з робітниками високої кваліфікації, які працюють на складних універсальних верстатах, і налагоджують використовуються робітники-оператори невисокої кваліфікації, що працюють на попередньо налаштованих верстатах.

										Арк.
										11
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

4 АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЧНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ ДЕТАЛІ

4.1 Технологічний аналіз даної деталі

Показники технологічності діляться на якісні та кількісні.

До якісних показників відносяться наступні фактори:

- матеріал деталі;
- базування і закріплення;
- простановка розмірів;
- допуски форми і розташування;
- взаємозамінність;
- нетехнологічні конструктивні елементи.

До кількісних показників технологічності відносяться:

- коефіцієнт використання заготовки і матеріалу;
- коефіцієнт точності;
- коефіцієнт шорсткості;
- собівартість;
- коефіцієнт уніфікації.

Технологічною вважається та конструкція, обробка якої можлива з максимальною продуктивністю праці і мінімальною собівартістю.

4.2 Якісна оцінка технологічності конструкції

В даному випадку в якості матеріалу, для виготовлення матриці використовується сталь Х12М. Хімічний склад, механічні та технологічні властивості сталі детально описані в пункті 2 пояснювальної записки.

Базування та закріплення під час обробки та контролю.

Базування деталі «Матриця» можливе на будь-якому верстаті. Для закріплення деталі не потрібні додаткові пристрої, найкраще базування в трьох кулачковому патроні. Деталь технологічна по відношенню до закріплення. Схема

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						12
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

базування деталі показана на рисунку 4.1, матрицю зв'язків наведено в таблиці 4.1.

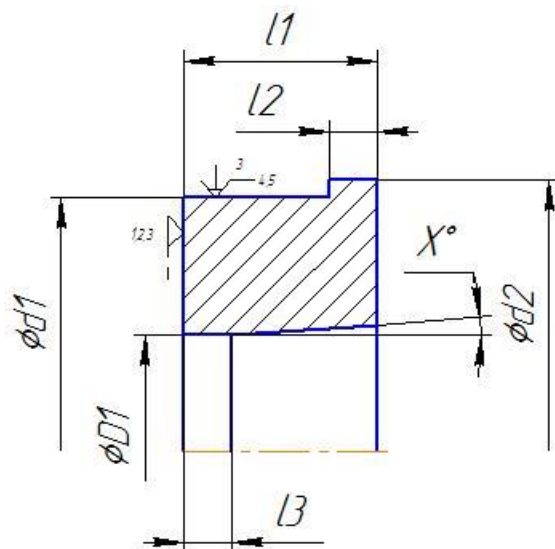


Рисунок 4.1 – Схема базування деталі «Матриця»

Таблиця 4.1 – Матриця зв'язків

Бази	Зв'язки	Ступені волі	Що забезпечують	Чим забезпечують
УБ	1,2,3	$\bar{z}, \hat{x}, \hat{y}$	11	$\bar{z},$
ПОБ	4,5	$\bar{y}, \bar{x},$	xx	$\bar{y}, \bar{x},$

**Подвійна опорна база забезпечує соосність діаметрів d_2, D_1 відносно діаметра d_1 , за який проводиться закріплення в трьох кулачковий патрон.

*Розміри l_2, l_3, d_1, d_2, D_1 та конус X° залежать від налагодження верстату.

Простановка розмірів.

Проставлення розмірів виконано грамотно, відповідно до ДСТУ, що забезпечує легке читання креслення, вільне виконання і контроль розмірів в процесі механічної обробки. Варіації розмірів деталі та необхідного вимірювального інструменту приведено в таблиці 4.2.

									Арк.
									13
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ТМ 20510109-00 ПЗ				

Таблиця 4.2 – Контроль розмірів деталі

Розміри	Засоби вимірювання
$\varnothing 84n6$, $\varnothing 42,08JS5$, $\varnothing 2,75H5$, $\varnothing 7,05H5$, $110H7$, $113,02H5$, $12,36H5$, $\varnothing 90h7$	Калібр-пробка, калібр-скоба, калібр для пазів, мікрометр
132, 18, 142, $\varnothing 12$, h17	Штангенциркуль, глибиномір,

Фаски і конуси контролювати кутоміром.

Розміри поділяють на такі категорії:

а) розмір, що залежить від налагодження верстату.

б) розмір, що забезпечується інструментом.

До першої групи відносяться :

$\varnothing 90h7$, $\varnothing 84n6$; $\varnothing 42,08$; 132; 18; 142; 110H7; $\varnothing 7,05*0,3$; $\varnothing 42,08*2^\circ$; 18; 113,02; 13; $1x45^\circ$; 110; 11; 115,6; 167,5; 182; 159; 118; 115,6; 120,8*; 130,5; 127,5*; $<36^\circ$; $<60^\circ$.

До другої групи відносяться :

R0,5; $\varnothing 42,6$; $\varnothing 12$; $\varnothing 7,05$; $\varnothing 2,75$; 12,36; 18,36; h17; h17; R0,188; R0,7; R5; R2,5; R1,18;

Наявність жорстких умов, щодо допусків форми та взаємного розташування.

На кресленні проставлений жорсткий допуск розташування отворів ($\pm 0,005$ мм.) та допуск соосності ($\pm 0,005$ мм.). Мала величина допуску потребує застосування верстата підвищеної точності і викличе складність його контролю.

Наявність даних допусків на деталі робить деталь не технологічною.

									Арк.
									14
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ТМ 20510109-00 ПЗ				

а)

≡	0,005	Б
---	-------	---

 – допуск симетричності двох отворів $\varnothing 2,75$ у вертикальній площині відносно центрального отвору Б $\varnothing 42,08$ становить 0,005 мм.

б)

≡	0,005	Б
---	-------	---

 – допуск симетричності двох отворів $\varnothing 2,75$ у горизонтальній площині відносно центрального отвору Б $\varnothing 42,08$ становить 0,005 мм.

в)

≡	0,005	Б
---	-------	---

 – допуск симетричності двох отворів $\varnothing 7,054$ відносно центрального отвору Б $\varnothing 42,08$ становить 0,005 мм.

г)

◎	0,005	Б
---	-------	---

 – допуск соосності зовнішнього циліндра $\varnothing 84_{\pm 0,05}$ відносно центрального отвору Б $\varnothing 42,08$ становить 0,005 мм.

Нетехнологічні конструктивні елементи.

Нетехнологічними конструктивними елементами даної деталі є:

- пази на центральному отворі $\varnothing 42,08^{+0,005}$;
- глухий отвір $\varnothing 12$ з малим отвором $\varnothing 2,75$ на його конусі з між осевою відстанню 3мм;
- отвір $\varnothing 7,05$ (0,3 мм по контуру);
- наявність пазів складної форми, розташованих під певним кутом по колу.

Присутність наведених вище поверхонь призводить до неможливості їх обробки на звичайних верстатах. Дані поверхні отримуються шляхом електроерозійної обробки. Поверхні деталі точні і мають високий клас шорсткості, що робить деталь не технологічною.

4.3 Кількісна оцінка технологічності конструкції

Для розрахунку коефіцієнта шорсткості і коефіцієнта точності необхідно скласти таблицю, в якій буде вказано характеристики (параметр шорсткості і квалітет точності) поверхонь деталі. Після складання таблиці за формулами визначаються коефіцієнти шорсткості і точності.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк. 15
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Коефіцієнт шорсткості визначається за формулою:

$$K_{ш} = \frac{1}{A_{cp}} < 0,32, \quad (4.1)$$

де A_{cp} – середнє арифметичне значення шорсткості, за даними таблиці 4.3:

$$A_{cp} = 45,9/25=1,84 \text{ мкм},$$

$$K_{ш} = \frac{1}{1,84} = 0,54 > 0,32.$$

Коефіцієнт точності обробки визначається за формулою:

$$K_T = 1 - \frac{1}{B_{cp}} > 0,8, \quad (4.2)$$

де B_{cp} середнє арифметичне значення квалітету точності, за даними таблиці 4.3:

$$B_{cp} = 236/25=9,44,$$

$$K_T = 1 - \frac{1}{9,44} = 0,89 > 0,8.$$

Таблиця 4.3 – Характеристика поверхонь деталі

Характер поверхні і розмір	Кількість	Точність	Якість
1	2	3	4
Зовнішні:			
Зовнішній циліндр $\varnothing 90h7$	1	H7	Ra 0,8
Зовнішній циліндр $\varnothing 84n6$	1	n6	Ra 0,8
Внутрішні:			
Внутрішній циліндр $\varnothing 42,08$	1	JS5	Ra 0,8

Продовження таблиці 4.3

1	2	3	4
Лінійні:			
Торець 132	1	IT14	Ra 0,8
Торець 18	1	IT14	Ra 0,8
Інші:			
Лиска 142	1	IT14	Ra 6,3
Глухий отвір Ø 12	2	H14	Ra 0,8
Скрізний отвір Ø 2,75	4	H5	Ra 0,8
Скрізний отвір Ø 7,05	2	H5	Ra 0,8
Наскрізний паз 110H7	1	H7	Ra 6,3
Конус Ø 7,05*0,3°	2	H14	Ra 6,3
Конус Ø 42,08*2°	1	H14	Ra 6,3
Паз 113,02	2	H5	Ra 0,8
Паз 12,36	2	H5	Ra 0,8
Паз h17	2	IT14	Ra 0,8
Фаска 1x45°	1	IT14	Ra 0,8

Виконавши розрахунки і розглянувши якісні і кількісні оцінки можна сказати, що деталь по параметру шорсткості не відповідає рівню ЕСТПП, а значить є не технологічною.

Проаналізувавши дану деталь, робимо висновок, що деталь не технологічна.

5 ВИБІР СПОСОБУ ОТРИМАННЯ ЗАГОТОВКИ

Основні способи виробництва заготовок – лиття, обробка тиском, зварювання. Спосіб отримання тієї чи іншої заготовки залежить від службового призначення деталі і вимог, пред'явлених до неї, від її конфігурації і розмірів, виду конструкційного матеріалу, типу виробництва та інших чинників [4, с. 21].

Одну і ту ж деталь можна виготовити з заготовок, отриманих різними способами. Одним з основоположних принципів вибору заготовки є орієнтація на такий спосіб виготовлення, який забезпечить їй максимальне наближення до готової деталі. В цьому випадку істотно скорочується витрата металу, обсяг механічної обробки і виробничий цикл виготовлення деталі. Однак при цьому в заготівельному виробництві збільшуються витрати на технологічне обладнання та оснащення, їх ремонт та обслуговування. Тому при виборі способу отримання заготовки слід проводити техніко-економічний аналіз двох етапів виробництва - заготівельного і механообробного.

Вибір оптимального способу виробництва заготовок здійснюють шляхом зіставлення техніко-економічних показників розглянутих технологічних варіантів. Завдання полягає в тому, щоб визначити, який з порівнюваних варіантів економічно більш доцільний.

5.1 Базовий метод отримання заготовки

У базовому технологічному процесі заготовку отримували з круглого прокату, шляхом відрізання на стрічкопильному верстаті BS712 кола з розмірами $\varnothing 100 / 40$. Перевага цього способу отримання заготовки - дешевизна і простота. Однак, точність отримання заготовок низька, виходять великі припуски і напуски, і як наслідок, низькі коефіцієнти використання заготовки і матеріалу.

Маса заготовки визначається за формулою:

$$m_3 = \rho \cdot V \quad (5.1)$$

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
							18
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

де ρ – плотність сталі, $\rho=7700$ кг/м³;

V – об'єм заготовки, м³;

Об'єм заготовки визначається як об'єм геометричного тіла:

$$V = \frac{\pi \cdot D'^2}{4} \cdot H', \quad (5.2)$$

$$V = \frac{3,14 \cdot 0,1^2}{4} \cdot 0,04 = 0,0003 \text{ м.}$$

Тоді маса заготовки дорівнює:

$$m_3 = 7700 \cdot 0,0003 = 2,31 \text{ кг.}$$

Коефіцієнт використання заготовки визначається за формулою:

$$K_3 = \frac{m_d}{m_3}, \quad (5.3)$$

де m_d – маса деталі, $m_d=1,05$ кг; підставивши значення у формулу (5.3), маємо:

$$K_3 = \frac{1,05}{2,31} = 0,45.$$

Коефіцієнт використання матеріалу визначається за формулою:

$$K_{в.м} = \frac{m_d}{m_3 + m_{ввз}} \quad (5.4)$$

де $m_{ввз}$ – маса відходів виробництва заготовки, для поковок кованих $m_{ввз}=1-3\% m_3$, $m_{ввз}=0,05$ кг.

$$K_{в.м} = \frac{1,05}{2,31+0,05} = 0,44.$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						19
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

5.2 Пропонований метод отримання заготовки

Залежно від матеріалу деталі, типу виробництва, розмірів і конфігурації деталі по [6, с. 138, таблиця 21], пропонований метод отримання заготовки: поковка штампована на кривошипному горячештамповочному пресі (КГШП) виконана в закритих штампах.

Кривошипний прес використовується для штампування різноманітних деталей. Це установка, що має кривошипно-повзунний механізм. Рух обертового приводу перетворюється в поступальний рух повзуна, завдяки чому функціонує прес. Робочим інструментом даного преса є штамп (пуансон). У своєму складі він має дві частини: рухому (прикріплюється до повзуна пристрої) і нерухому (монтується до столу). За один оборот шатуном преса здійснюється повний хід. У цей момент проводиться штампування (повзун рухається вперед). Зусилля преса створюється завдяки крутним моментом. У свою чергу, крутний момент стає можливим за рахунок електроприводу. Привід складається з двигуна, зубчастої понижувальної передачі, гальм, муфти включення і маховика. Електродвигун обертає маховик, а за рахунок інерційної сили на кривошипному валу створюється крутний момент. Такий прес може функціонувати як за схемою одиночних ходів (муфта відключається після кожного повного ходу), так і в автоматичному режимі (муфта постійно включена).

Хід повзуна і кількість цих ходів, номінальне зусилля, габарити столу визначають технологічні характеристики кривошипного преса. Він може бути різної конструкції, кожної здійснюється певний вид штампування.

Визначення припусків.

Для визначення припусків табличним способом проводяться такі розрахунки:

Клас точності поковки – Т3 [5, с.28, таблиця 19, додаток 1].

Група сталі – М3 [5, с.8, таблиця 1].

Ступінь складності – С1 [5, с.29, додаток 2].

										Арк.
										20
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

Вихідний індекс – 10 [5, с.10, таблиця 2].

Коефіцієнт для визначення орієнтовної маси поковки – $K_p = 1,5$
[5, таблиця 20]

Орієнтовна (розрахункова) маса поковки визначається за формулою:

$$m_3^p = m_d \cdot K_p, \quad (5.5)$$

$$m_3^p = 1,05 \cdot 1,5 = 1,575 \text{ приймаємо } m_3 = 1,6 \text{ кг.}$$

Знаючи вихідний індекс, розміри поверхонь і параметр шорсткості Ra, який необхідно досягти після механічної обробки, визначаються основні припуски на механічну обробку [5, с.12, таблиця 3], допуски і допустимі відхилення лінійних розмірів [5, с.17, таблиця 8] та допустимі припуски [5, с.20, таблиці 9,10,11,12,13].

Основні припуски на розміри (на сторону), мм:

1,6 – діаметр 90 мм і шорсткість поверхні Ra = 0,8 мкм;

1,6 – діаметр 84 мм і шорсткість поверхні Ra = 0,8 мкм;

1,6 – діаметр 42,08 мм і шорсткість поверхні Ra = 0,8 мкм;

1,5 – довжина 32 мм і шорсткість поверхні Ra = 0,8 мкм.

1,5 – довжина 8 мм і шорсткість поверхні Ra = 0,8 мкм.

Додаткові припуски, що враховують: зігнутість, відхилення від площинності і прямолінійності 0,2 мм [5, с.14, таблиця 5].

Розміри поковки, мм:

діаметр d1: $90 + ((1,6 + 0,2) \cdot 2) = 93,6$ мм; приймаємо 94 мм;

діаметр d2: $54 + ((1,6 + 0,2) \cdot 2) = 57,6$ мм; приймаємо 58 мм;

діаметр D2: $42,08 - ((1,6 + 0,2) \cdot 2) = 38,48$ мм; приймаємо 38 мм;

довжина L: $32 + ((1,5 + 0,2) \cdot 2) = 35,4$ мм; приймаємо 36 мм;

довжина L: $8 + 1,6 + 1,5 + 0,2 + 0,2 = 11,5$ мм; приймаємо 12 мм.

Результати розрахунків припусків і допусків з граничними відхиленнями розмірів зведені в таблицю 5.1.

										Арк.
										21
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

Таблиця 5.1 – Зведена таблиця для визначення розмірів заготовки, в міліметрах

Розмір деталі	Ra	Z припуски			Допуски	Розміри заготовки	
		основні	додаткові	загальні		Розрах.	Прийняті
d90	0,8	1,6	0,2	1,8	+1,1 -0,5	93,6	94
d84	0,8	1,6	0,2	1,8	+1,1 -0,5	87,6	88
D42,08	0,8	1,6	0,2	1,8	+0,5 -1,1	38,48	38
L32	0,8	1,5	0,2	1,7	+0,9 -0,5	35,4	36
L8	0,8	1,5	0,2	1,7	+0,9 -0,5	11,5	12

Допустима висота торцевої задирки, що утворилася по контуру пуансона при штампуванні в закритих штампах – 3,0 мм [5, таблиця 11];

Допустиме відхилення по зігнутості, від площинності і прямолінійності – 0,5 мм [5, таблиця 13];

Коефіцієнт використання заготовки визначається за формулою (5.3):

$$K_3 = \frac{1,05}{1,6} = 0,66.$$

Коефіцієнт використання матеріалу визначається за формулою (5.4) (для штамповок на КГШП $m_{ВВЗ}=10\% \cdot m_3 = 10\% \cdot 1,575=0,16$ кг):

$$K_{ВМ} = \frac{1,05}{1,6+0,16} = 0,6.$$

									Арк.
									22
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ТМ 20510109-00 ПЗ				

Остаточні розміри штамповки з призначеними на неї основними припусками наведені на рисунку 5.1.

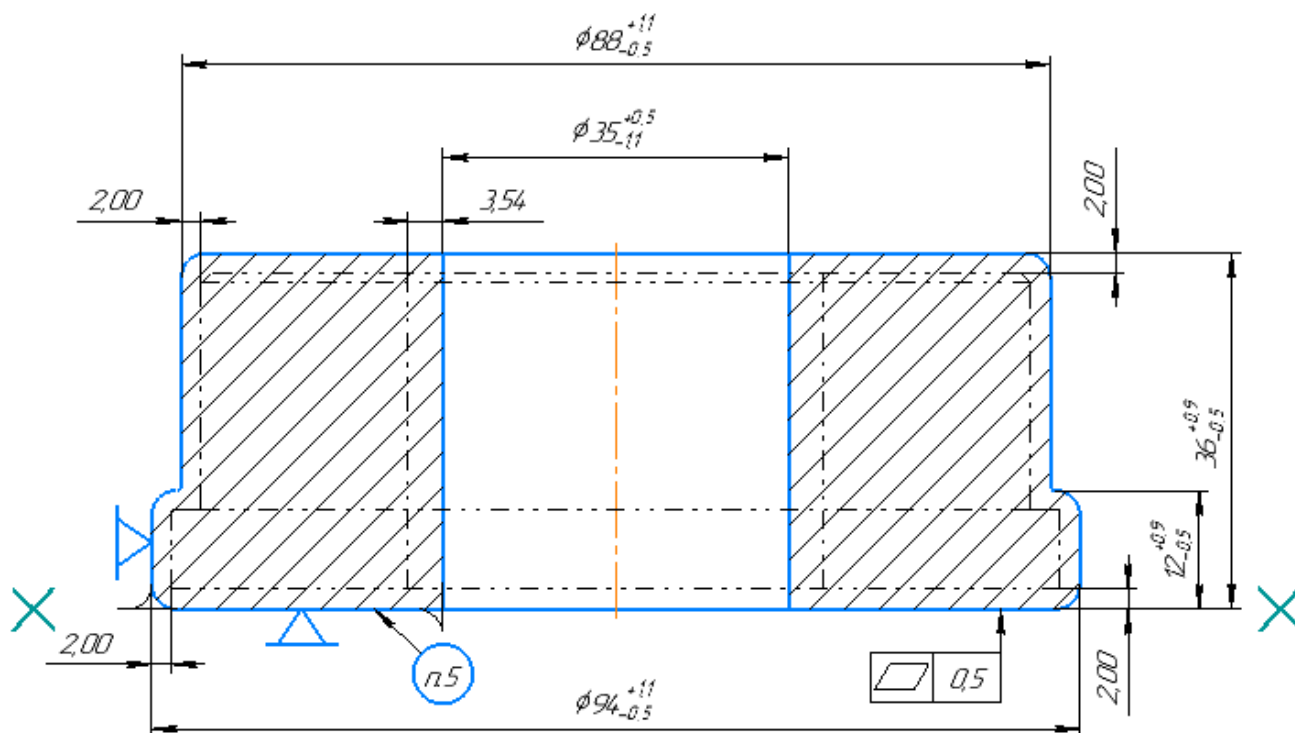


Рисунок 5.1 – Остаточні розміри штамповки з призначеними на неї основних припусками

В результаті розрахунків, наведених вище, ми бачимо, що вигідніше використовувати заготовку-поковку штамповану на кривошипному горячештамповочному пресі (КГШП) виконану в закритих штампах, ніж використання заготовки із прокату. Це пояснюється тим, що коефіцієнти використання заготовки і матеріалу в першому випадку (пропонованому) вище, ніж ті ж коефіцієнти в другому випадку (базовому).

6 АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО ЧИ ТИПОВОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

В даний час існує багато різноманітних технологічних способів отримання поверхонь заданої якості, які забезпечують однакові вимоги до оброблюваних поверхонь деталей, але істотно розрізняються по собівартості і реалізації.

При проектуванні одним із завдань є створення такого технологічного процесу, який забезпечував би задану точність і шорсткість поверхонь деталі, потрібні фізико-механічні якості поверхневого шару матеріалу при найбільшій продуктивності і мінімальній собівартості виробництва.

Необхідна точність поверхні отримується завдяки використанню достатньої кількості стадій обробки, грамотному підбору обладнання, ріжучого інструменту, жорсткому закріпленню деталі.

Розглянемо питання забезпечення якості оброблюваних поверхонь за наступними критеріями:

а) Точність.

Всі розміри поділяються на три основні категорії:

6 – 7 квалітети I категорія, точні;

8 – 9 квалітети II категорія, середні ;

10 – 14 квалітети III категорія, грубі .

До першої категорії відносяться: паз 10H7, зовнішній циліндр $\varnothing 90h7$, зовнішній циліндр $\varnothing 84n6$, два отвори $\varnothing 7,054H5$, внутрішній циліндр $\varnothing 42,08JS5$, чотири отвори $\varnothing 2,754H5$, два пази 12,36H5, два внутрішні пази 113,02H5.

Всі інші поверхні відносяться до третьої категорії.

б) Дотримання вимог шорсткості

Шорсткість поверхні відповідає квалітету її точності, виконуючи заданий квалітет, відповідна шорсткість одержується автоматично, завдяки характерним ознакам заданої стадії – режими обробки, подача S (мм/об), глибина різання t (мм).

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
							24
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

Також на шорсткість впливають геометричні параметри інструменту φ_1 ; та ρ – радіус при вершині. Велике значення на досягнення заданої шорсткості надає ЗОР.

Ra 0,8 – належить більшості поверхонь деталі та досягається методом плоского, круглого і внутрішнього шліфування а також внаслідок електроерозійної обробки.


Ra 6,3 – чорнове фрезерування;

Ra 6,3 – електроерозія;


Ra 6,3 – чорнове та напівчистове розточування;

в) Дотримання допусків форми і взаємного розташування поверхонь

Забезпечення необхідних допусків форми і взаємного розташування поверхонь досягається на операціях кінцевої обробки з дотриманням принципів сталості та суміщення баз, завдяки вибору високоточних, прогресивних верстатних пристосувань, які зводять похибку установки до мінімальних значень.

	0,005	Б
---	-------	---

  – досягається методом сумісності баз, шляхом встановлення на конусну оправку центральним отвором Б, який водночас є вимірювальною, технологічною і конструкторською базою.

	0,005	Б
---	-------	---

 – досягається методом жорсткої системи ВПД, шляхом встановлення на спеціальному установчому пристрої.

Обробка всіх отворів ведеться на одному установі шляхом електроерозійної обробки деталі графітним електродом, внаслідок чого досягається необхідна точність.

г) Дотримання необхідної твердості поверхонь

Вид і режим термічної обробки залежать від її призначення, хімічного складу матеріалу поковки, термо-механічного режиму попереднього штампування, від габаритів і товщини оброблюваної поковки.

Твердість деталі складає 55...58HRC_э дана вимога досягається у результаті проведення термічної обробки – загартування 960-980°C, охолодження в маслі, відпустку 400-450°C, охолодження на повітрі.

										Арк.
										25
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

Порівняння базового і пропонованого технологічних процесів наведено в таблицях 6.1 та 6.2 відповідно.

Таблиця 6.1 – Базовий технологічний процес

№ операції	Найменування операції	Устаткування
005	Відрізна	BS712
010	Технічний контроль	
015	Токарно-гвинторізна	16K20
020	Токарна з ЧПК	16A20Ф3
025	Технічний контроль	
030	Вертикально-фрезерна	6P12
035	Слюсарна	
040	Термічна обробка	ТП-61
045	Технічний контроль	
050	Внутрішньо-шліфувальна	M2120A
055	Технічний контроль	
060	Круглошліфувальна	3A110B
065	Технічний контроль	
070	Плоскошліфувальна	3П722
075	Технічний контроль	
080	Електроерозійна	4732Ф3М
085	Технічний контроль	




Таблиця 6.2 – Пропонований технологічний процес

№ операції	Найменування операції	Устаткування
005	Обробка тиском	
010	Технічний контроль	
015	Термообробка	ТП-61
020	Технічний контроль	
025	Комплексна на ОЦ з ЧПК	DS-30SSY
030	Технічний контроль	
035	Внутрішньо-шліфувальна	ЗК228А
040	Технічний контроль	
045	Круглошліфувальна	ЗУ12В
050	Технічний контроль	
055	Плоскошліфувальна	ЗЕ710В-1
060	Технічний контроль	
065	Промивання	АМ900 АК
070	Електроерозійна	Joemars JMNC32А
075	Слюсарна	
080	Технічний контроль	
085	Маркування	

В якості технологічних операцій, для яких буде проводитися подальший аналіз, приймаю операцію 025 «Комплексна на обробних центрах з ЧПК» та 055 «Плоскошліфувальна». На даних операціях обробляються поверхні, показані на рисунках 6.1 та 6.2.

						Арк.
						27
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ТМ 20510109-00 ПЗ

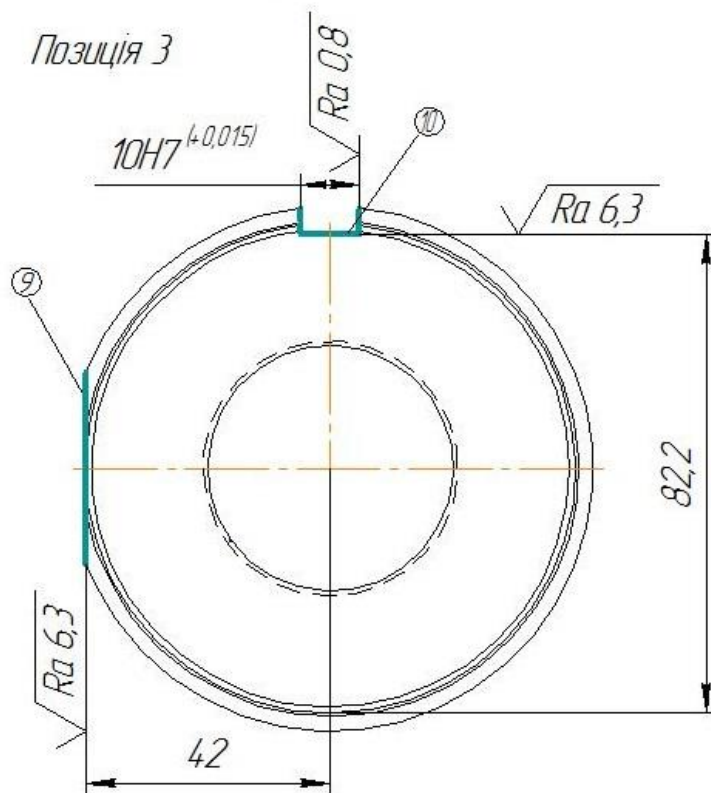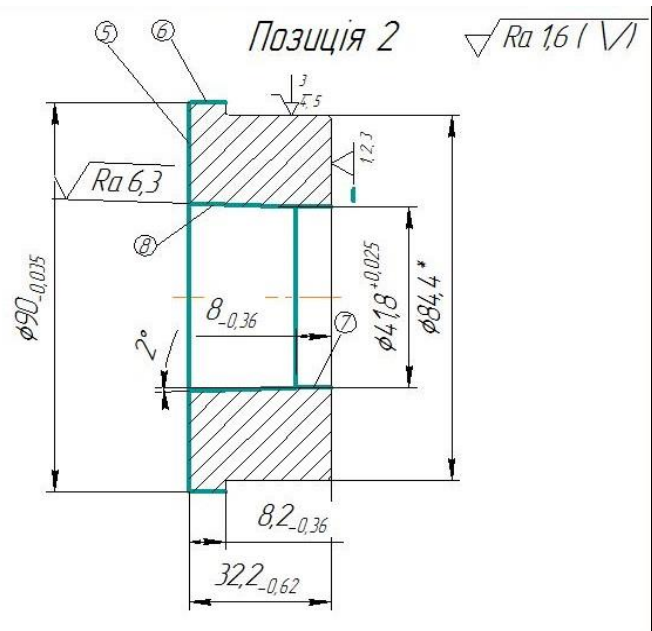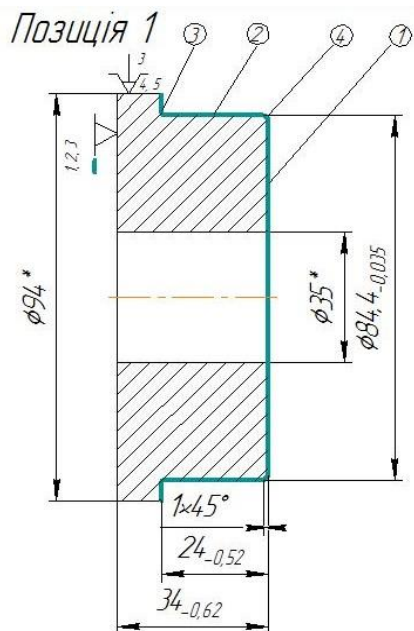

1 * Розмір для довідок


Рисунок 6.1 – Схема базування заготовки на операції 025

Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата

ТМ 20510109-00 ПЗ

Арк.

28

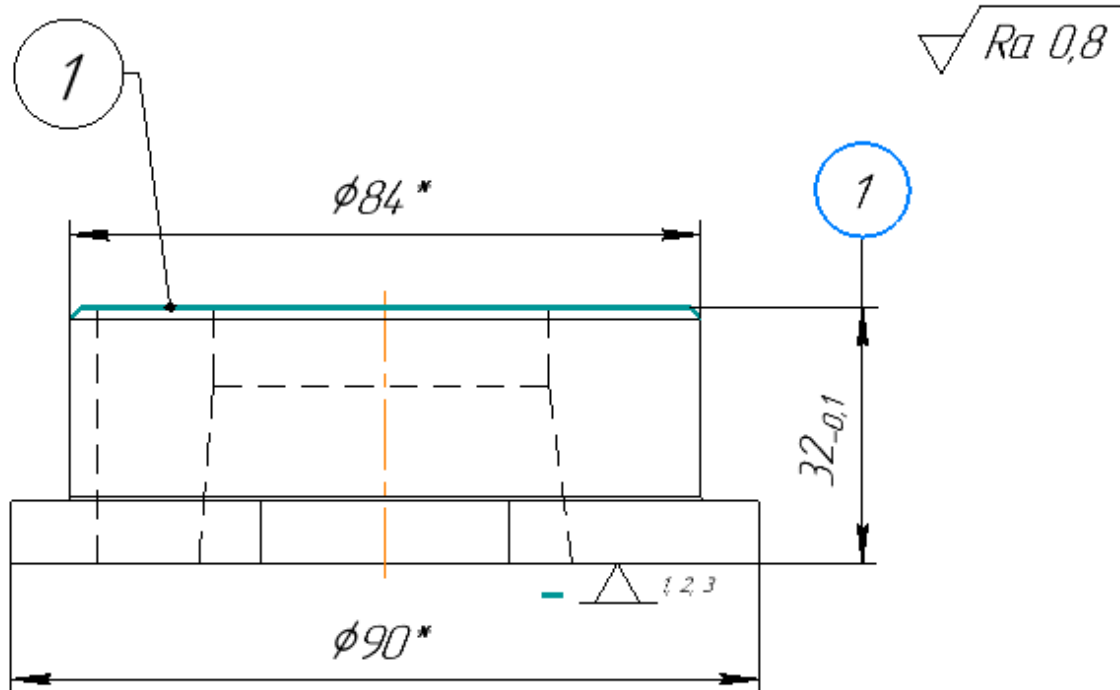

1 * Розмір для довідок

Рисунок 6.2 – Схема базування заготовки на операції 055

6.1 Розрахунок припусків на механічну обробку

Величина припуску впливає на собівартість виготовлення деталі. При збільшеному припуску підвищуються витрати праці, витрата матеріалу і інші виробничі витрати, а при зменшеному доводиться підвищувати точність заготовки, що також збільшує собівартість виготовлення деталі.

Згідно завдання проводиться розрахунок припусків для внутрішньої поверхні тіла обертання $\phi 42,08 \pm 0,005$, по [6, с. 175].

Відповідно до таблиці припусків і посадок призначаємо квалітет на розмір $\phi 42,08 \pm 0,005$. Для отвору з такими розмірами і граничними відхиленнями квалітет – JS5. Розрахунок проводимо по програмі, результати розрахунку наведено в додатку В.

						Арк.
						29
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ТМ 20510109-00 ПЗ	

Таблиця 6.3 – Досягнутий квалітет точності і шорсткості на операціях

Найменування операції (переходу)	Точність	Якість	
		Ra,(мкм)	Rz,(мкм)
1. Заготовка	H14	25	160
2. Напівчистове розточування	H12	12,5	45
3. Чистове розточування	H9	6,3	40
4. Розточування оздоблювальне	H7	1,6	30
5. Шліфування	JS5	0,8	–

Вибір значень лінійних припусків.

Величину мінімального припуску визначимо за формулою

$$2Z_{(i)\min} = 2(R_{(z)i-1} + h_{i-1} + \sqrt{\rho_{(i-1)}^2 + \varepsilon_i^2}); \quad (6.1)$$

де $R_{z_{i-1}}$ – величина мікронерівностей поверхні, отриманої на попередній операції (переході), мкм;

h_{i-1} – глибина дефектного шару поверхні, отриманої на попередній операції (переході), мкм;

ρ_{i-1} – похибка просторового відхилення форми і взаємного розташування поверхонь, отримана на попередній операції, мкм;

ε_i – похибка установки на даній операції (переході), мкм;

Висота мікронерівностей:

Для заготовки: $Rz = 160$ (мкм);

									Арк.
									30
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

Для напівчистового розточування: $Rz = 45$ (мкм);

Для чистового розточування: $Rz = 40$ (мкм);

Для оздоблювального розточування: $Rz = 30$ (мкм).

Глибина дефектного поверхневого шару:

Для заготовки $T = 200$ (мкм);

Для напівчистового розточування $T = 45$ (мкм);

Для чистового розточування $T = 40$ (мкм);

Для оздоблювального розточування $T = 30$ (мкм).

Сумарне значення просторових відхилень визначають за формулою:

$$\rho_{\text{заг}} = \sqrt{\rho_{\text{зм}}^2 + \rho_{\text{кор}}^2} \quad (6.2)$$

де $\rho_{\text{зм}}$ – похибка заготовки, пов'язана зі зміщенням осі;

$$\rho_{\text{зм}} = \delta,$$

де δ – допуск на поверхню, $\delta = 1,5$ мм;

$\rho_{\text{кор}}$ – похибка заготовки, пов'язана із її коробленням;

$$\rho_{\text{заг}} = \sqrt{1,5^2 + 0,8^2} \approx 1,7(\text{мм}) = 1700 \text{ (мкм)}.$$

Призначення необхідної та достатньої кількості стадій обробки.

Таблиця 6.4 – Розрахункові значення, у міліметрах

Стадія обробки	Квалітет	Допуски	Система припусків, мкм				Припуски		Розміри		
			Rz	ρ	T_a	ϵ_y	$2Z_{\text{min}}$	$2Z_{\text{max}}$	d_{min}	$d_{\text{ном}}$	d_{max}
1. Заготовка	14	$\begin{matrix} +1,1 \\ -0,5 \end{matrix}$	160	1700	200	–	–	–	34,798	35,298	36,398
2. Н/ч розточ.	12	$\begin{matrix} +0,25 \\ 0 \end{matrix}$	45	85	45	120	4,13	5,98	40,528	40,528	40,778

Продовження таблиці 6.4

Стадія обробки	Квалітет	Допуски	Система припусків, мкм				Припуски		Розміри		
			Rz	ρ	T _a	ϵ_y	2Z _{mi}	2Z _{max}	d _{min}	d _{nom}	d _{max}
3. Чист. розточ.	9	$\begin{matrix} +0,062 \\ 0 \end{matrix}$	40	68	40	–	0,47	0,782	41,248	41,248	41,31
4. Оздоб. розточ.	7	$\begin{matrix} +0,025 \\ 0 \end{matrix}$	30	51	30	100	0,4	0,487	41,71	41,71	41,735
5. Шліфуван-ня	5	$\begin{matrix} +0,005 \\ -0,005 \end{matrix}$	–	–	–	100	0,34	0,375	42,075	42,08	42,085

Схему розташування припусків і допусків приведено в додатку Б пояснювальної записки.

6.2 Аналіз та обґрунтування схеми базування і закріплення заготовки

Для операції 025:

Деталь базується і закріплюється в гідравлічному трикулачковому патроні з подальшим перехватом деталі контр-шпинделем.

В цілому деталь позбавлена п'яти ступенів свободи, мають місце дві технологічні бази (рисунок 6.1):

Позиція 1:

– установча, лівий торець деталі, позбавляє деталь трьох ступенів свободи: переміщень уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y;

– подвійна опорна, циліндрична поверхня, позбавляє деталь двох ступенів свободи: переміщень уздовж осей X і Y.

Позиція 2:

– установча, правий торець деталі, позбавляє деталь трьох ступенів свободи: переміщень уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y;

– подвійна опорна, циліндрична поверхня, позбавляє деталь двох ступенів свободи: переміщень уздовж осей X і Y.

											Арк.
											32
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата							

Позиція 3:

- установка, правий торець деталі, позбавляє деталь трьох ступенів свободи: переміщень уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y;
- подвійна опорна, циліндрична поверхня, позбавляє деталь двох ступенів свободи: переміщень уздовж осей X і Y.

В якості альтернативної схеми базування можна вважати ту ж схему, що була представлена вище, але із зміною поверхонь базування, захопленням зворотними кулачками за центральний отвір $\varnothing 35$ мм. При закріпленні в трикулачковий патрон, деталь позбавляється п'яти ступенів свободи, мають місце дві технологічні бази – установка та подвійна опорна. Дана схема приведена на рисунку 6.4.

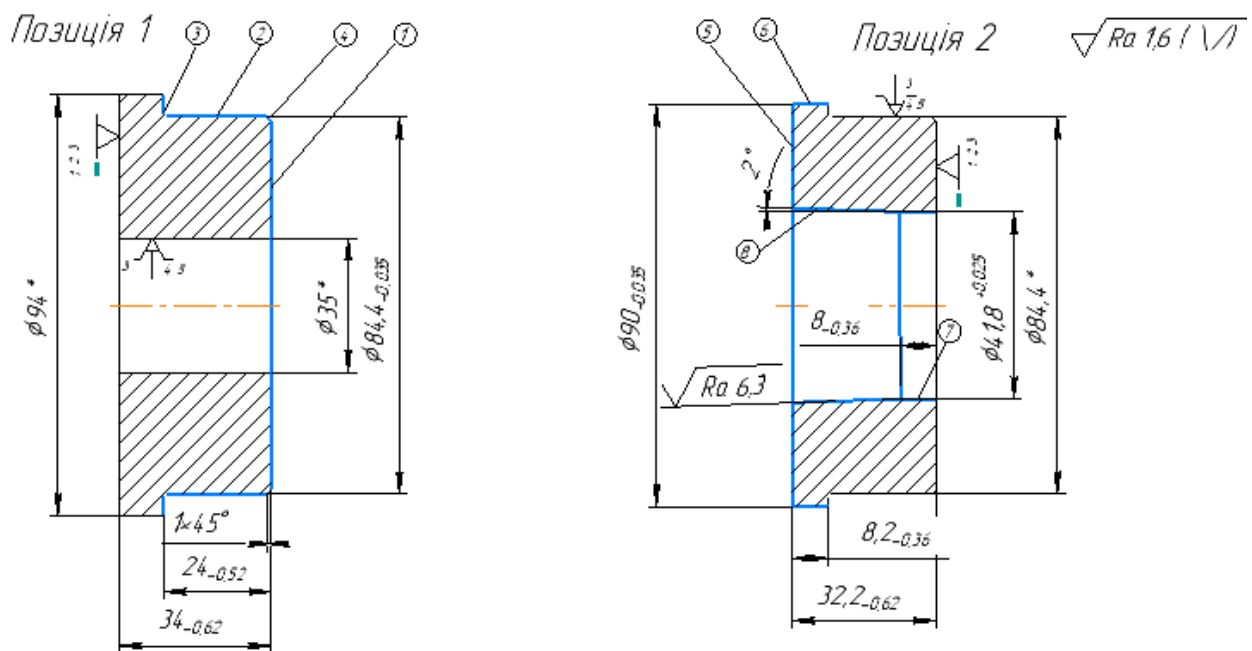


Рисунок 6.4 – Альтернативна схема базування заготовки для операції 025

Оскільки на другій позиції операції 025 відбувається оброблення (розточування) центрального отвору, то закріплення заготовки за нього неможливе. Розглядаємо альтернативну схему базування для позиції 1.

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			33

По-перше – поверхні, які розглядаються в якості базових ($\varnothing 90$ та $\varnothing 35$) попередньо не оброблені та мають однакові допуски 1600 мкм, та однакову шорсткість, отже схема базування, яку зображено на рисунку 6.1 є більш актуальною, по відношенню до схеми на рисунку 6.4. Це пояснюється тим, що в першу чергу дана схема базування забезпечує дотримання соосності діаметрів $\varnothing 84,4$ та $\varnothing 94$ (за який проводиться закріплення в трикулачковий патрон).

По-друге – на другій позиції операції комплексної на обробних центрах з ЧПК відбувається перезакріплення заготовки контршпинделем, де в якості базової поверхні виступає зовнішній циліндр $\varnothing 84,4$ і відбувається обробка попередньої базової поверхні $\varnothing 94$, а отже така схема базування дозволяє нам зменшити можливість виникання додаткових похибок базування, биття та форми.

По-третє – пропонована схема базування забезпечує дотримання точності операційних розмірів:

Для лінійного розміру $34_{-0,62}$ похибка базування відсутня ($\mathcal{E}b_{34}=0$), тому що технологічна та вимірювальна бази (лівий торець заготовки, див. рисунок 6.1) співпадають. Таким чином пропонована схема базування забезпечує точність розміру 134.

Для лінійного розміру $24_{-0,52}$ технологічна база (лівий торець заготовки, див. рисунок 6.1) та вимірювальна база (правий торець заготовки) не співпадають: похибка базування не дорівнює нулю ($\mathcal{E}b_{24}\neq 0$). У зв'язку з тим що розмір 124 формується на одному установі з розміром 134, значення похибки базування $\mathcal{E}b_{24}$ нівелюється, тобто точність розміру 124 також забезпечується запропонованою схемою базування.

Для діаметрального розміру $\varnothing 84,4_{-0,035}$ технологічна база (зовнішня циліндрична поверхня $\varnothing 94$, див. рисунок 6.1) та вимірювальна база (зовнішня циліндрична поверхня $\varnothing 84,4$) не співпадають: похибка базування не дорівнює нулю ($\mathcal{E}b_{84,4}\neq 0$). Але у зв'язку із використанням токарного самоцентруючого трикулачкового патрона похибка базування на розміри, вказані в радіальному

									Арк.
									34
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ТМ 20510109-00 ПЗ

напрямі, дорівнює нулю ($\epsilon_{84,4}=0$). Точність розміру $\varnothing 84,4$ забезпечується запропонованою схемою базування.

Для операції 055:

На даній операції обробляються поверхні, показані на рисунку 6.2.

Деталь базується на магнітному столі верстата. В цілому деталь позбавлена трьох ступенів свободи, має місце одна технологічна база:

– встановлювальна база, нижній торець деталі, позбавляє деталь трьох ступенів свободи: переміщень уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y;

На операції 055 потрібно забезпечити точність лінійного розміру $32(0;-0,1)$ мм. Ця вимога буде витримана, тому, що технологічна база (ТБ) та вимірювальна (ВБ) збігаються для розміру $32(0;-0,1)$ мм і похибка базування дорівнює нулю.

До оброблювальної поверхні забезпечується вільний підхід різального інструмента, а установлення заготовки на магнітній плиті забезпечує достатню жорсткість під час обробки.

На підставі виконаного аналізу можна зробити висновок, що структура операції складається із одного установа, одного допоміжного переходу та одного технологічного переходу.

Альтернативною схемою базування може бути закріплення заготовки в трикулачковому самоцентруючому патроні за розмір $\varnothing 90$ мм (рисунок 6.5).


В результаті такого закріплення деталь позбавляється п'яти ступенів свободи, мають місце дві технологічні бази:

– установча, лівий торець деталі, позбавляє деталь трьох ступенів свободи: переміщень уздовж осі Z і обертань навколо осей X і Y;

– подвійна опорна, циліндрична поверхня, позбавляє деталь двох ступенів свободи: переміщень уздовж осей X і Y.

										Арк.
										35
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

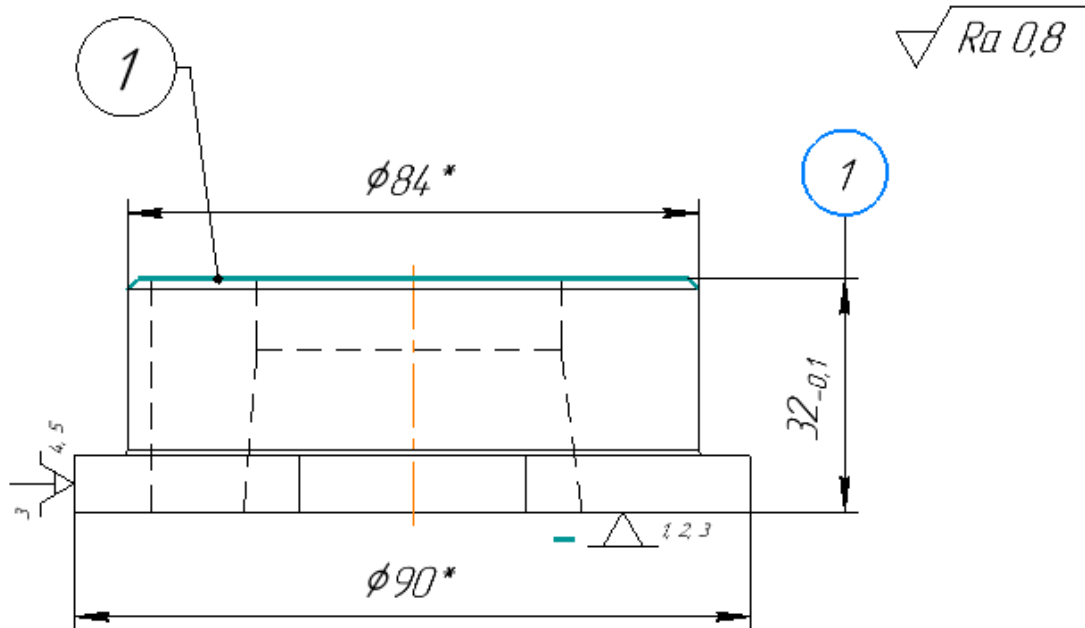

1 * Розмір для довідок

Рисунок 6.5 – Альтернативна схема базування заготовки для операції 055

Використання такої схеми базування призводить до зниження продуктивності праці і виключає можливість одночасного оброблення кількох деталей. Можливий перекосяк деталі при затисканні і з'являються додаткові похибки базування.

6.3 Обґрунтування вибору металорізального верстата

Оскільки тип виробництва – середньосерійний, то доцільно використовувати верстати з ЧПК або обробні центри, що дозволить пришвидшити процес виготовлення деталей, та підвищити точність обробки.

Для операції 025 пропонується верстат – токарно-револьверний центр HAAS DS-30SSY. Використання обробного центру дозволяє зменшити час виготовлення деталі, шляхом суміщення токарних та фрезерних операцій в одну комплексну операцію. Технічна характеристика верстата приведена в таблиці 6.5, по [8].

										Арк.
										36
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	ТМ 20510109-00 ПЗ					

Таблиця 6.5 – Технічна характеристика верстата мод. HAAS DS-30SSY

Найменування параметра	Величина
Максимальний встановлюваний діаметр заготовки, мм	
над станиною	806
над кареткою	527
Максимальний оброблюваний зовнішній діаметр, мм	457
Максимальна довжина точіння, мм 584	584
Параметри шпинделя:	
Посадка шпинделя	A2-6
Максимальна частота обертання шпинделя, об / хв	4800
Максимальний крутний момент на шпинделі (при $n = 700$ об/хв), Нм	
Максимальна потужність на шпинделі, кВт	156
Діаметр отвору в шпинделі, мм	22,4
Діаметр отвору в тяговій гідравлічній трубі, мм	88,9
Максимальний діаметр оброблюваного прутка, мм	52,3
Діаметр 3-кулачкового гідравлічного патрона, мм	51
	210
Параметри контршпинделя:	
Посадка шпинделя	A2-5
Максимальна частота обертання шпинделя, об / хв	4800
Максимальний крутний момент на шпинделі (при $n = 700$ об / хв), Нм	203
Максимальна потужність на шпинделі, кВт	14,9
Діаметр отвору в шпинделі, мм	61,9
Діаметр 3-кулачкового гідравлічного патрона, мм	210
Параметри інструментального револьвера:	
Тип інструментального револьвера	VDI / BOT
Кількість позицій в револьвері	24
Час зміни інструменту, сек	1

Продовження таблиці 6.5

Найменування параметра	Величина
Параметри точності:	
Точність позиціонування супорта, мм	± 0,0050
Повторюваність позиціонування супорта, мм	± 0,0025
Параметри пристрою ЧПУ:	
Тип пристрою	Haas-Fanuc
Кількість керованих осей	5
Тип монітора для відображення інформації	LCD 15 "
Тип інтерфейсу для підключення знімних носіїв пам'яті	USB
Обсяг пам'яті для зберігання програм, кБ	1024
Мінімальна дискретність значень, що задаються мм	0,001

Що стосується операції 055 – аналіз вихідної моделі верстатного обладнання дозволяє застосувати його на операції. Верстат дозволяє забезпечити продуктивність залежно від типу виробництва, конфігурації та точності розмірів, технічних вимог щодо якості оброблених поверхонь заготовки. Потужність верстата достатня для виконання операції із використанням різних режимів різання. Технічна характеристика верстата наведена у таблиці 6.6, по [9].

Таблиця 6.6 – Технічна характеристика верстата мод. 3E710B–1

Найменування параметра	Величина
Розміри робочої поверхні стола, мм	250x125
Найбільші розміри оброблюваних заготовок, мм	250x125x200
Маса оброблюваних заготовок, кг, не більше	50
Найбільша відстань від осі шпинделя до дзеркала столу, мм	300

Продовження таблиці 6.6

Найменування параметра	Величина
Найбільше переміщення столу і шліфувальної бабки, мм:	
поздовжнє	320
поперечне	160
вертикальне	200
Найбільші розміри шліфувального круга, мм:	
зовнішній діаметр	200
висота	25
внутрішній діаметр	32
Частота обертання шпинделя шліфувального круга, об / хв	35
Швидкість поздовжнього переміщення столу (безступінчасте регулювання), м / хв	2-25
Потужність електродвигуна головного приводу, кВт	1,5
Габаритні розміри, мм:	
довжина	1310
ширина	1150
висота	1550
Маса, кг	1000

6.4 Обґрунтування вибору верстатних пристроїв, металорізального та вимірювального інструментів

Для операції 025:

а) Вибір верстатного пристрою

Вибір верстатного пристрою залежить безпосередньо від розмірів деталі, проставлених технічних вимог, типу верстата і методу базування. В даному випадку деталь базується і закріплюється в гідравлічному трикулачковому патроні Ø254 мм з посадкою шпинделя А2-6 і з кулачками НІ серії по ГОСТ 2675-80 з подальшим перехватом деталі контр шпинделем – гідравлічним

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
							39
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

трикулачковим патроном $\varnothing 210$ мм з посадкою шпинделя А2-5. Дані пристрої використовуються при базовій комплектації токарно-револьверного центру HAAS DS-30SSY.

б) Вибір різального інструменту

Вибір різального інструменту залежить від способів обробки поверхонь, режимів різання, матеріалу заготовки та її стану, марки мастильно-охолоджувальної рідини, габариту верстата.

Різальний інструмент:

РІ1: Різець токарний з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної ромбічної пластинки з ріжучою кромкою 12,9 мм і кутом в плані 95° , задній кут пластинки 0° , лівий, перетином НХВ = 25x25 мм, довжиною 150 мм. Матеріал пластинки – сплав ТТ8135, по [10].

Позначення: Різець PCLNL 2525-M12 ТТ8135.

Даним різцем здійснюється напівчистове і чистове точіння поверхонь 1, 2, 3 та 4.

РІ2: Різець токарний з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної ромбічної пластинки з ріжучою кромкою 12,9 мм і кутом в плані 95° , задній кут пластинки 0° , лівий, перетином НХВ = 25x25 мм, довжиною 150 мм. Матеріал пластинки – сплав ТТ8125. Позначення: Різець PCLNL 2525-M12 ТТ8125. Даним різцем здійснюється оздоблювальне точіння поверхні 2.

РІ3: Різець токарний з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної ромбічної пластинки з ріжучою кромкою 12,9 мм і кутом в плані 95° , задній кут пластинки 0° , правий, перетином НХВ = 25x25 мм, довжиною 150 мм. Матеріал пластинки – сплав ТТ8135. Позначення: Різець PCLNR 2525-M12 ТТ8135. Даним різцем здійснюється напівчистове і чистове точіння поверхонь 5 та 6.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						40
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

РІ4: Різець токарний з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної ромбічної пластинки з ріжучою кромкою 12,9 мм і кутом в плані 95°, задній кут пластинки 0°, правий, перетином НХВ = 25x25 мм, довжиною 150 мм. Матеріал пластинки – сплав ТТ8125. Позначення: Різець PCLNR 2525-M12 ТТ8125. Даним різцем здійснюється оздоблювальне точіння поверхні 6.

РІ5: Різець токарний розточний з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної ромбічної пластинки з ріжучою кромкою 12,9 мм і кутом в плані 95°, задній кут пластинки 0°, правий, діаметр державки 25мм, довжиною 250 мм. Матеріал пластинки – сплав ТТ8135. Позначення: Різець S25S TCLNR 12-Z ТТ8135. Даним різцем здійснюється напівчистове і чистове розточування поверхонь 7 та 8.

РІ6: Різець токарний розточний з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної ромбічної пластинки з ріжучою кромкою 12,9 мм і кутом в плані 95°, задній кут пластинки 0°, правий, діаметр державки 25 мм, довжиною 250 мм. Матеріал пластинки – сплав марки ТТ8125. Позначення: Різець S25S TCLNR 12-Z ТТ8125. Даним різцем здійснюється оздоблювальне розточування поверхні 7.

РІ7: Фреза кінцева з циліндричним хвостовиком нормальної точності, діаметром $d = 8$ мм, тип 1, праворіжуча, виконання А, Кількість зубів – 4.

Позначення: Фреза CFM 4080M ТТ5525.

Допоміжний інструмент:

Радіальний базовий блок, форма В2, коротке виконання, для зовнішньої обробки, діаметром хвостовика державки 40 мм, для установки різця з призматичним хвостовиком, висотою 25 мм. Позначення: Блок В2-40x25 ГОСТ 24900-81.

Блок для встановлення розточних різців, форма Е2, коротке виконання, для внутрішньої обробки, діаметром хвостовика державки 40 мм, для установки різця

									Арк.
									41
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

з циліндричним хвостовиком, діаметром 25 мм. Позначення: Блок E2-40x25 ГОСТ24900-81.

Опорна пластина ВАХ CN12;

Цанговий патрон SK40-2/20-70 ER32 DIN 69871 AD/B;

в) Вибір вимірювального інструменту

Вимірювальний інструмент вибирається з урахуванням операційних розмірів, їх точності та трудомісткості вимірювання заготовки а також типу виробництва. Для умов середньосерійного виробництва та квалітетів точності розмірів у межах 6–14 можна використати калібр-скобу – скоба 8113-0157 ГОСТ 18360-93. Також необхідне використання мікрометра – мікрометр МК ГОСТ 6507-90 та штангенциркуля ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-89.

Контроль шорсткості поверхонь виконується за допомогою зразків шорсткості згідно з ГОСТ 9378-93.

Контроль внутрішньої конусної поверхні та фаски відбувається за допомогою кутоміра ГОСТ 5378-88.

Для операції 055:

а) Вибір верстатного пристрою

Тип верстатного пристрою – плита магнітна, підбирається згідно з розмірами заготовки. Оскільки найбільший діаметр заготовки $\varnothing 90$ мм, то обираємо плиту з розмірами ширини на довжину 100x250 (для одночасного оброблення кількох заготовок). Позначення: плита магнітна з ручним перемиканням 7208-0001 ГОСТ 16528-87.

б) Вибір різального інструменту

Вибір різального інструменту залежить від способів обробки поверхонь, режимів різання (чорновий, чистовий), матеріалу заготовки та її стану, марки мастильно охолоджувальної рідини, габариту верстата.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						42
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Ріжучий інструмент: шліфувальний круг вибираємо по [11].

Встановлюємо характеристику круга [11, с.169, карта 14].

Для параметра шорсткості поверхні $Ra = 0,8$ мкм, штампувальної сталі рекомендується характеристика 14А, 15А50СМ2-7К, приймаємо 15А50СМ2-7К.

У характеристиці прийняті:

- матеріал абразивних зерен – електрокорунд нормальний 15А;
- зернистість шліфувального зерна – 50;
- твердість – см2 (середньо-м'яка);
- структура – 7 (середня);
- зв'язка – К2 (керамічна).

У використовуваних нормативах не наведено деякі елементи характеристики шліфувального круга, передбачені діючими стандартами. Встановлюємо їх по [12, с.348, малюнок 143]:

- індекс зернистості – П (при зернистості 50 зміст основних фракцій 50%);
- різновид прийнятої керамічної зв'язки – К2 (для електрокорундного круга);
- тип круга – ПП (плоский);
- клас круга – А;
- допустима швидкість обертання круга – 35 м / с.

Маркування повної характеристики круга: ПП 15А50ПСМ2-7К2А 35м / с.

Висоту круга ВК приймаємо, згідно з рекомендацією [10, с.300], що дорівнює 25 мм. Діаметр під оправлення $d = 32$ мм.

Маркування круга: ПП 200х25х32 15А50ПСМ2-7К2А 35м/с
ГОСТ 2424-83.

Допоміжний інструмент: Оправка 32х25 ГОСТ 2270-78.

в) Вибір вимірювального інструменту

Вимірювальний інструмент вибирається з урахуванням розмірів, їх точності та трудомісткості вимірювання заготовки, типу виробництва. Для умов серійного

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
							43
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

виробництва та квалітетів точності розмірів у межах 11–14 можна використати штангенциркуль з ціною поділки 0,1 мм та діапазону вимірювання розмірів 0–125 мм. Оскільки квалітет точності 10-тий, а допуск на розмір складає 0.1 мм, прийнятий вимірювальний інструмент – Мікрометр МК 25–50 ГОСТ 6507-90.

Контроль шорсткості поверхонь можна виконати за допомогою профілографа-профілометра згідно з ГОСТ 9405-85 (цеховий варіант виконання) або зразками шорсткості згідно з ГОСТ 9378-93.

6.5 Розрахунки режимів різання

Розрахунок режимів різання для операції 025:

Розрахунки режимів різання спочатку проводимо для токарної обробки а потім для фрезерної.

Для токарної обробки:

Подача при точінні назначається по [12, с.265]. Вибір подач залежить від :

- стадії обробки;
- виду поверхні;
- оброблюваного матеріалу;
- діаметру деталі;
- глибини різання.

Поправочні коефіцієнти для подач вибираємо по [13]:

Напівчистова стадія точіння:

$K_{su}=1$; $K_{sp}=1$; $K_{sg}=1$; $K_{sh}=1$; $K_{sm}=1,15$; $K_{sy}=1,2$; $K_{sn}=1$; $K_{sq}=1$; $K_{sj}=1,1$; $K_{si}=1$.

Чистова і оздоблювальна стадії точіння:

$K_{sm}=1,15$; $K_{sy}=1,2$; $K_{sr}=1$; $K_{sk}=1$; (для чистової), $K_{sk}=0,85$ (для оздоблювальної);

$K_{sqk}=0,9$.

Напівчистова стадія розточування:

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						44
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$K_{sm}=1,15; K_{sh}=1; K_{sl}=0,5; K_{sq}=1; K_{sd}=0,8; K_{sp}=1; K_{su}=1.$$

Чистова і оздоблювальна стадії розточування:

$K_{sm}=1,15; K_{si}=0,5; K_{sr}=0,85; K_{sk}=1;$ (для чистової), $K_{sk}=0,85$ (для оздоблювальної);

$$K_{sqk}=0,9; K_{sd}=0,8.$$

Розрахунок подачі із врахуванням поправочних коефіцієнтів:

Напівчистова стадія:

$$S_{1.1} = 1,15 \cdot 1,2 \cdot 1,1 \cdot 0,49 = 0,74 \text{ мм/об};$$

$$S_{1.2} = 1,15 \cdot 1,2 \cdot 1,1 \cdot 0,43 = 0,65 \text{ мм/об};$$

$$S_{1.3} = S_{1.1} \text{ мм/об};$$

$$S_{1.4} = S_{1.1} \text{ мм/об};$$

$$S_{1.5} = 1,15 \cdot 1,2 \cdot 1,1 \cdot 0,61 = 0,92 \text{ мм/об};$$

$$S_{1.6} = S_{1.2} \text{ мм/об};$$

$$S_{1.7} = 1,15 \cdot 0,5 \cdot 0,8 \cdot 0,48 = 0,22 \text{ мм/об};$$

$$S_{1.8} = S_{1.7} \text{ мм/об}.$$

Чистова стадія:

$$S_{2.1} = 1,15 \cdot 1,2 \cdot 0,9 \cdot 0,22 = 0,27 \text{ мм/об};$$

$$S_{2.2} = S_{2.1} \text{ мм/об};$$

$$S_{2.3} = S_{2.1} \text{ мм/об};$$

$$S_{2.5} = S_{2.1} \text{ мм/об};$$

$$S_{2.6} = S_{2.1} \text{ мм/об};$$

$$S_{2.7} = 1,15 \cdot 0,5 \cdot 0,85 \cdot 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,3 = 0,11 \text{ мм/об};$$

$$S_{2.8} = S_{2.7} \text{ мм/об};$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						45
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Оздоблювальна стадія:

$$S_{3,2} = 1,15 \cdot 1,2 \cdot 0,85 \cdot 0,9 \cdot 0,06 = 0,063 \text{ мм/об};$$

$$S_{3,6} = S_{3,2} \text{ мм/об};$$

$$S_{3,7} = 1,15 \cdot 0,5 \cdot 0,85 \cdot 0,85 \cdot 0,9 \cdot 0,8 \cdot 0,22 = 0,065 \text{ мм/об};$$

Визначаємо швидкість головного руху різання, що допускається різцем по [12, с. 265].

Поправочні коефіцієнти для швидкості різання вибираємо по [12]:

$K_{vc}=1$; $K_{vo}=1$; $K_{vj}=1,1$; $K_{vm}=1,3$; $K_{vq}=1$; $K_{vt}=1$; $K_{vg}=1$. $K_{vu}=0,8$ (для оздоблювальної стадії);

Розрахунок швидкості різання з урахуванням поправочних коефіцієнтів:

Напівчистова стадія:

$$V_{1,1} = 1,1 \cdot 1,3 \cdot 153 = 219 \text{ м/хв};$$

$$V_{1,2} = V_{1,1} \text{ м/хв};$$

$$V_{1,3} = V_{1,1} \text{ м/хв};$$

$$V_{1,4} = V_{1,1} \text{ м/хв};$$

$$V_{1,5} = 1,1 \cdot 1,3 \cdot 140 = 200 \text{ м/хв};$$

$$V_{1,6} = 1,1 \cdot 1,3 \cdot 153 = 219 \text{ м/хв};$$

$$V_{1,7} = 1,1 \cdot 1,3 \cdot 228 = 326 \text{ м/хв};$$

$$V_{1,8} = V_{1,7} \text{ м/хв}.$$

Чистова стадія:

$$V_{2,1} = 1,1 \cdot 1,3 \cdot 265 = 379 \text{ м/хв};$$

$$V_{2,2} = V_{2,1};$$

$$V_{2,3} = V_{2,1};$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						46
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$V_{2.5} = V_{2.1};$$

$$V_{2.6} = V_{2.1};$$

$$V_{2.7} = 1,1 \cdot 1,3 \cdot 300 = 429 \text{ м/хв};$$

$$V_{2.8} = V_{2.7}.$$

Оздоблювальна стадія:

$$V_{3.2} = 1,1 \cdot 1,3 \cdot 0,8 \cdot 487 = 557 \text{ м/хв};$$

$$V_{3.6} = V_{3.2};$$

$$V_{3.7} = V_{3.2}.$$

Фактичні оберти шпинделя визначаємо за формулою :

$$n = \frac{1000V}{\pi D} \quad (6.3)$$

Напівчистова стадія:

$$n_1 = \frac{1000 \cdot 219}{\pi \cdot 88} = 792 \text{ об/хв}; \text{ за формулою (6.3);}$$

$$n_2 = 792 \text{ об/хв};$$

$$n_3 = 741 \text{ об/хв};$$

$$n_4 = 741 \text{ об/хв};$$

$$n_5 = 677 \text{ об/хв};$$

$$n_6 = 741 \text{ об/хв};$$

$$n_7 = 2964 \text{ об/хв};$$

$$n_8 = 2964 \text{ об/хв};$$

Чистова стадія:

$$n_1 = \frac{1000 \cdot 379}{\pi \cdot 85,6} = 1409 \text{ об/хв}; \text{ за формулою (6.3);}$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						47
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$n_2 = 1409 \text{ об/хв};$$

$$n_3 = 1283 \text{ об/хв};$$

$$n_5 = 1283 \text{ об/хв};$$

$$n_6 = 1322 \text{ об/хв};$$

$$n_7 = 3306 \text{ об/хв};$$

$$n_8 = 3306 \text{ об/хв};$$

Оздоблювальна стадія:

$$n_2 = \frac{1000 \cdot 557}{\pi \cdot 84,7} = 2093 \text{ об/хв}; \text{ за формулою (6.3);}$$

$$n_6 = 1964 \text{ об/хв};$$

$$n_7 = 4367 \text{ об/хв}.$$

Потужність вибираємо по [12, с. 272].

Максимальна потужність на першій позиції= 4,6 кВт.

Максимальна потужність на другій позиції= 5,0 кВт.

Перевіряється, чи достатня потужність приводу верстата по залежності:

$$N_{рез.} \leq N_{уп.} \quad (6.4)$$

За паспортними даними верстата мод. HAAS DS-30SSY (таблиця 6.5): максимальна потужність на шпинделі верстата 22,4 кВт – для головного шпинделя і 14,9 кВт – для контршпинделя.

Так, як умова (6.4) виповнилася ($4,6 < 22,4$; $5,0 < 14,9$), то обробка можлива.

Всі розрахунки режимів різання заносимо в таблицю 6.7.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						48
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таблиця 6.7 – Вибір режимів різання для токарної обробки на операцію 025

Елементи режимів різання		Глибина різання, t (мм)	Табл. подача, S _{от} (мм/об)	Прийн. подача, S _о (мм/об)	Табл. швид. різання V _т (м/хв)	Відкор швид. різання, V _т (м/хв)	Оберти шпинд. n (об/хв)	Хв. подача S _{хв} (мм/хв)	Потуж. N, (кВт)	
Стадія обробки	Напівчистова	1	0,8	0,49	0,74	153	219	792	586	4,6
		2	1,7+0,7	0,43	0,65	153	219	792	515	4,6
		3	0,8	0,49	0,74	153	219	741	548	4,6
		4	1	0,49	0,74	153	219	741	548	4,6
		5	0,6	0,61	0,92	140	200	677	623	5,0
		6	1,7+1,1	0,43	0,65	153	219	741	482	4,6
		7	1,3*5	0,48	0,22	228	326	2964	652	2,8
		8	1,3*5	0,48	0,22	228	326	2964	652	2,8
	Чистова	1	0,9+0,3	0,22	0,27	265	379	1409	380	—
		2	0,9	0,22	0,27	265	379	1409	380	—
		3	0,9+0,3	0,22	0,27	265	379	1283	346	—
		5	0,9+0,3	0,22	0,27	265	379	1283	346	—
		6	0,9	0,22	0,27	265	379	1322	357	—
		7	0,7	0,3	0,11	300	429	3306	364	—
		8	0,7	0,3	0,11	300	429	3306	364	—
		Оздоб.	2	0,3	0,06	0,063	487	557	2093	132
	6		0,3	0,06	0,063	487	557	1964	124	—
	7		0,3	0,22	0,065	487	557	4367	275	—

Переходимо до розрахунків режимів різання для фрезерної обробки:

Таблиця 6.8 – Вибір режимів різання для фрезерної обробки на операції 025

Оброблювана поверхня	Режими різання							
	Глибина різання t , мм	Число проходів i	Подача $S_{зуб}$, мм/зуб	Ширина фрезерування, B мм	Подача S_o , мм/об	Частота обертання n , об / хв	Потужність різання N , кВт	Швидкість різання V_r , м / хв
Паз 10Н7	5	2	0,05	8	0,15	560	0,18	14,1
Лиска L42	5	2	0,05	6	0,15	560	0,18	14,1

Подача на зуб при фрезеруванні назначається по [12, с.282].

$$S_{зуб} = 0,05 \text{ мм/зуб};$$

Подача при фрезеруванні визначається по формулі :

$$S_o = S_{зуб} \cdot z \quad (6.5)$$

Підставляємо значення у формулу (5.3) та отримуємо:

$$S_o = 0,05 \cdot 4 = 0,2 \text{ мм/об.}$$

Визначаємо швидкість головного руху різання, вибираємо по [12, с.282].

Поправочні коефіцієнти для швидкості різання вибираємо по [12, с. 286]:

$$K_{vo}=0,8; K_{NM}=0,9; K_{vm}=1,15; K_{vH}=1; K_{vT}=1; K_{vH}=1;$$

Розрахунок швидкості різання з урахуванням поправочних коефіцієнтів:

$$V = 0,8 \cdot 0,9 \cdot 1,15 \cdot 17 = 14,1 \text{ м/хв};$$

Фактичні оберти фрези визначаємо за формулою :

$$n_{\phi} = \frac{1000V}{\pi \cdot d_{\phi}}$$

$$n_{\phi} = \frac{1000 \cdot 14,1}{\pi \cdot 8} = 560 \text{ об/хв}$$

Потужність при фрезеруванні вибираємо по [12, с.290].

Розрахунок режимів різання для операції 055:

Швидкість шліфувального круга $V_k = 35$ м/с вибираємо по [12, с. 301].

Частота обертання шпинделя шліфувальної бабки визначається за формулою:

$$n_{ш} = \frac{1000 \cdot V_k \cdot 60}{\pi \cdot D_k} \quad (6.6)$$

де D_k – діаметр шліфувального круга;

$$n_{ш} = \frac{1000 \cdot 35 \cdot 60}{\pi \cdot 200} = 3342,25 \text{ хв}^{-1}$$

Коректуючи до паспортних даних верстата, приймаємо: $n_{ш} = 3340 \text{ хв}^{-1}$ (округлюється в меншу сторону);

Глибина шліфування $t = 0,005 - 0,015$ мм/подв. хід; Оскільки ціна поділки лімба тонкої вертикальної подачі дозволяє переміщення на 0,0005 мм, то приймаємо:

$$t = 0,010 \text{ мм/пдв. хід.}$$

Поздовжня подача:

$$S = (0,2 \dots 0,3) \cdot V_k, \text{ мм/хід.}$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						51
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

де V_k – висота круга, $V_k = 25$ мм.

$$S = 0,25 \cdot 25 = 6,25 \text{ мм/хід.}$$

Швидкість поздовжнього ходу стола:

$$V_c = 5 - 65 \text{ м/хв}$$

З урахуванням паспортних даних (безступінчасте регулювання швидкості подовжнього ходу стола в межах 2 – 25 м/хв) приймаємо $V_c = 15$ м/хв.

Перевірка достатності потужності верстата.

$$N_p = C_N \cdot V_c^r \cdot t^x \cdot S^y \cdot d^q,$$

де C_N – коефіцієнт, що враховує умови шліфування, $C_N = 0,59$;

x, y, r, q – показники степені, $x = 0,8$; $y = 0,8$; $r = 1$; $q = 0$;

V, t, S – елементи режиму різання;

d – діаметр шліфування, $d = 90$ мм.

$$N_p = 0,59 \cdot 15^1 \cdot 0,01^{0,8} \cdot 6,25^{0,8} \cdot 90^0 = 0,96 \text{ кВт.}$$

Потужність на шпинделі верстата:

$$N_{ш} = N_d \cdot \eta, \text{ кВт}$$

де $N_d = 1,5$ кВт; $\eta = 0,8$ – паспортні дані верстата.

$$N_{ш} = 1,5 \cdot 0,8 = 1,2 \text{ кВт.}$$

Оскільки $N_{ш} = 1,2 \text{ кВт} > N_p = 0,96 \text{ кВт}$, то обробка можлива.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		52

6.6 Технічне нормування операцій

Виконуємо технічне нормування операції 025 Для токарної обробки:

Допоміжний час визначається за формулою:

$$T_D = T_{D_{уст}} + T_{D_{оп}} + T_{D_{вим}}, \quad (6.7)$$

де $T_{D_{уст}}$ – час на установку і зняття деталі, по [13, с.60], : при установці деталі в трикулачковому патроні $T_{D_{уст}}=0,15$ хв.

$T_{D_{оп}}$ – час пов'язаний з операцією, за [13, с.79], : $T_{D_{оп}} = 0,5$ хв;

$T_{D_{вим}}$ – час на вимірювання, по [14, с.80], : $T_{D_{вим}} = 1,2$ хв.

Підставляємо значення у формулу:

$$T_D = 0,15 + 0,5 + 1,2 = 1,45 \text{ хв.}$$

Норма підготовчо-заключного часу ТПЗ визначається по [14, с.96], і складається з:

- часу на отримання наряду, креслення, технологічної документації, ріжучого і допоміжного інструменту і пристосування: 9,5 хв;
- часу на ознайомлення з роботою, кресленням, технологічної документації: 4,1 хв;
- часу на інструктаж майстра: 2,0 хв;
- часу на установку режимів роботи верстата: 2,55 хв;
- часу на налагодження подачі СОЖ: 0,25 хв.

$$T_{ПЗ} = 9,5 + 4,1 + 2,0 + 2,55 + 0,25 = 18,4 \text{ хв.}$$

Переходимо до розрахунків основного часу:

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		53

Таблиця 6.9 – Час автоматичної роботи верстата по програмі для РІ1.

Ділянка траєкторії	X	Z	L	S _{XB}	T _o	T _{мд}
0–1	105	99	144,3	2000	–	0,07
1–2	70	0	70	586	0,12	–
2–3	0	1	1	2000	–	0,0005
3–4	61,1	0	61,1	2000	–	0,031
4–5	0	23	23	514	0,09	–
5–6	9,9	0	9,9	2000	–	0,005
6–7	0	2,5	2,5	2000	–	0,00125
7–8	9,9	0	9,9	548	0,018	–
8–9	0	2,5	2,5	514	0,01	–
9–10	8,9	22	23,7	2000	–	0,012
10–0	105	99	144,3	2000	–	0,07

Відповідно до таблиці 6.9:

$$\Sigma T_o = 0,24 \text{ хв.}$$

$$\Sigma T_{MB} = 0,19 \text{ хв.}$$

$$T_{ца} = T_o + T_{MB} \quad (6.8)$$

$$T_{ца} = 0,24 + 0,19 = 0,43 \text{ хв.}$$

Хвилинну подачу визначаємо за формулою:

$$S_{XB} = S_o \cdot n \quad (6.9)$$

$$S_{XB1-2} = 0,74 \cdot 792 = 586 \text{ мм/хв.}$$

$$S_{XB4-5} = 0,65 \cdot 792 = 514 \text{ мм/хв.}$$

$$S_{XB7-8} = 0,74 \cdot 741 = 548 \text{ мм/хв.}$$

$$S_{XB8-9} = 0,65 \cdot 792 = 514 \text{ мм/хв.}$$

Основний час визначається за формулою:

$$T_0 = \frac{L}{S_{XB}} \cdot i, \quad (6.10)$$

де L – довжина робочого ходу різця;

i – кількість проходів;

$$T_{01} = \frac{144,3}{2000} = 0,07 \text{ хв.}$$

$$T_{02} = \frac{70}{586} = 0,12 \text{ хв.}$$

$$T_{03} = \frac{1}{2000} = 0,0005 \text{ хв.}$$

$$T_{04} = \frac{61,1}{2000} = 0,031 \text{ хв.}$$

$$T_{05} = \frac{23}{514} \cdot 2 = 0,09 \text{ хв.}$$

$$T_{06} = \frac{9,9}{2000} = 0,005 \text{ хв.}$$

$$T_{07} = \frac{2,5}{2000} = 0,00125 \text{ хв.}$$

$$T_{08} = \frac{9,9}{548} = 0,018 \text{ хв.}$$

$$T_{09} = \frac{2,5}{514} \cdot 2 = 0,01 \text{ хв.}$$

$$T_{010} = \frac{23,7}{2000} = 0,012 \text{ хв.}$$

$$T_{011} = \frac{144,3}{2000} = 0,07 \text{ хв.}$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						55
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Таблиця 6.10 – Час автоматичної роботи верстата по програмі для ПІЗ.

Ділянка траєкторії	X	Z	L	S _{хв}	T _о	T _{мв}
0–1	106	99	145	2000	–	0,07
1–2	61	0	61	622,8	0,1	–
2–3	0	1	1	2000	–	0,0005
3–4	59,5	0	59,5	2000	–	0,031
4–5	0	10,4	10,4	481,7	0,022	–
5–6	1,5	0,4	1,55	2000	–	0,0008
6–7	0	10	10	2000	–	0,005
7–8	2,6	0	2,6	2000	–	0,0013
8–9	10,4	0	10,4	481,7	0,022	–
9–0	108,6	108,4	153,4	2000	–	0,08

Відповідно до таблиці 6.10:

$$\Sigma T_o = 0,144 \text{ хв.}$$

$$\Sigma T_{мв} = 0,189 \text{ хв.}$$

$$T_{ца} = 0,144 + 0,189 = 0,333 \text{ хв. (за формулою (6.8))}$$

Хвилинну подачу визначаємо за формулою (6.9)

$$S_{хв1-2} = 0,92 \cdot 677 = 622,8 \text{ мм/хв.}$$

$$S_{хв4-5} = 0,65 \cdot 741 = 481,7 \text{ мм/хв.}$$

$$S_{хв8-9} = 0,65 \cdot 741 = 481,7 \text{ мм/хв.}$$

Основний час визначаємо за формулою (6.10)

$$T_{o1} = \frac{145}{2000} = 0,07 \text{ хв.}$$

$$T_{o2} = \frac{61}{622,8} = 0,1 \text{ хв.}$$

										Арк.
										56
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

$$T_{03} = \frac{1}{2000} = 0,0005 \text{ хв.}$$

$$T_{04} = \frac{59,5}{2000} = 0,031 \text{ хв.}$$

$$T_{05} = \frac{10,4}{481,7} = 0,022 \text{ хв.}$$

$$T_{06} = \frac{1,55}{2000} = 0,0008 \text{ хв.}$$

$$T_{07} = \frac{10}{2000} = 0,005 \text{ хв.}$$

$$T_{08} = \frac{2,6}{2000} = 0,0013 \text{ хв.}$$

$$T_{09} = \frac{10,4}{481,7} = 0,022 \text{ хв.}$$

$$T_{010} = \frac{153,4}{2000} = 0,08 \text{ хв.}$$

Таблиця 6.11 – Час автоматичної роботи верстата по програмі для РІЗ.

Ділянка траекторії	X	Z	L	S _{хв}	T _о	T _{мв}
0–1	105	100	145	2000	–	0,07
1–2	62	0	62	346,4	0,18	–
2–3	0	1	1	2000	–	0,0005
3–4	57,4	0	57,4	2000	–	0,028
4–5	0	10	10	356,9	0,03	–
5–6	4,6	1	4,7	2000	–	0,002
6–0	105	108	150,6	2000	–	0,075

Відповідно до таблиці 6.11:

$$\Sigma T_o = 0,21 \text{ хв.}$$

$$\Sigma T_{мв} = 0,175 \text{ хв.}$$

$$T_{\text{ца}} = 0,21 + 0,175 = 0,385 \text{ хв. (за формулою (6.8))}$$

Хвилинну подачу визначаємо за формулою (6.9)

$$S_{\text{хв1-2}} = 0,27 \cdot 1283 = 346,4 \text{ мм/хв.}$$

$$S_{\text{хв4-5}} = 0,27 \cdot 1322 = 356,9 \text{ мм/хв.}$$

Основний час визначаємо за формулою (6.10)

$$T_{o1} = \frac{145}{2000} = 0,07 \text{ хв.}$$

$$T_{o2} = \frac{62}{346,4} = 0,18 \text{ хв.}$$

$$T_{o3} = \frac{1}{2000} = 0,0005 \text{ хв.}$$

$$T_{o4} = \frac{57,4}{2000} = 0,028 \text{ хв.}$$

$$T_{o5} = \frac{10}{356,9} \cdot 2 = 0,03 \text{ хв.}$$

$$T_{o6} = \frac{4,7}{2000} = 0,002 \text{ хв.}$$

$$T_{o7} = \frac{150,6}{2000} = 0,075 \text{ хв.}$$

Таблиця 6.12 – Час автоматичної роботи верстата по програмі для РІ4.

Ділянка траекторії	X	Z	L	S _{хв}	T _о	T _{мв}
0-1	110,02	98	147,3	2000	-	0,07
1-2	0	11	11	123,7	0,09	-
2-3	4,02	1	4,14	2000	-	0,002
3-0	106	108	151,3	2000	-	0,075

Відповідно до таблиці 6.12:

$$\Sigma T_o = 0,09 \text{ хв.}$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						58
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$$\Sigma T_{MB}=0,147 \text{ хв.}$$

$$T_{ца} = 0,09+0,147=0,156 \text{ хв. (за формулою (6.8))}$$

Хвилину подачу визначаємо за формулою (6.9)

$$S_{хв1-2} = 0,063 \cdot 1964 = 123,7 \text{ мм/хв.}$$

Основний час визначаємо за формулою (6.10)

$$T_{o1} = \frac{147,3}{2000} = 0,07 \text{ хв.}$$

$$T_{o2} = \frac{11}{123,7} = 0,09 \text{ хв.}$$

$$T_{o3} = \frac{4,14}{2000} = 0,002 \text{ хв.}$$

$$T_{o4} = \frac{151,3}{2000} = 0,075 \text{ хв.}$$

Таблиця 6.13 – Час автоматичної роботи верстата по програмі для Р16.

Ділянка траекторії	X	Z	L	S _{хв}	T _о	T _{мв}
0-1	158,2	124	201	2000	-	0,1
1-2	0	9	9	283,9	0,032	-
2-3	5,8	0	5,8	2000	-	0,003
3-0	164	133	211,2	2000	-	0,11

Відповідно до таблиці 6.13:

$$\Sigma T_o=0,032 \text{ хв.}$$

$$\Sigma T_{MB}=0,213 \text{ хв.}$$

$$T_{ца} = 0,032+0,213=0,245 \text{ хв. (за формулою (6.8))}$$

Хвилину подачу визначаємо за формулою (6.9)

$$S_{хв1-2} = 0,065 \cdot 4367 = 283,9 \text{ мм/хв.}$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						59
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Основний час визначаємо за формулою (6.10)

$$T_{o1} = \frac{201}{2000} = 0,1 \text{ хв.}$$

$$T_{o2} = \frac{9}{283,9} = 0,032 \text{ хв.}$$

$$T_{o3} = \frac{5,8}{2000} = 0,003 \text{ хв.}$$

$$T_{o4} = \frac{211,2}{2000} = 0,11 \text{ хв.}$$

Для фрезерної обробки основний час визначається за формулою:

$$T_o = \frac{L}{S \cdot n} \cdot i \quad (6.11)$$

Довжина робочого ходу для поверхні 10:

$$L_{px} = (32+8) \cdot 2 = 80 \text{ мм.}$$

Довжина робочого ходу для поверхні 9:

$$L_{px} = 33+8=41 \text{ мм.}$$

Визначаємо основний час за формулою (6.11):

$$T_{o1} = \frac{80}{0,2 \cdot 560} \cdot 2 = 1,42 \text{ хв.}$$

$$T_{o1} = \frac{41}{0,2 \cdot 560} \cdot 2 = 0,73 \text{ хв.}$$

$$T_{ocум} = 1,42 + 0,73 = 2,15 \text{ хв.}$$

Визначаємо додатковий час операції по формулі:

$$T_{дод} = T_{обс} + T_{пер}, \quad (6.12)$$

де $T_{обс}$ – час на обслуговування робочого місця, по [14, с.223], $T_{обс} = 6$ хв;

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						60
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

$T_{\text{ПЕР}}$ – час на перерви та відпочинок, по [14, с.236], $T_{\text{ПЕР}} = 4$ хв.

$$T_{\text{ДОД}} = 6 + 4 = 10 \text{ хв.}$$

Визначаємо оперативний час за формулою:

$$T_{\text{ОП}} = T_{\text{О}} + T_{\text{Д}}, \quad (6.13)$$

$$T_{\text{ОП}} = 4,44 + 1,45 = 5,89 \text{ хв.}$$

Визначаємо величину штучного часу за формулою:

$$T_{\text{ШТ}} = T_{\text{ОП}} + T_{\text{Д}} \quad (6.14)$$

$$T_{\text{ШТ}} = 5,89 + 1,45 = 7,34 \text{ хв.}$$

Проводимо розрахунок норм часу для операції 055:

Допоміжний час визначаємо за формулою (6.7), в яку підставляємо наступні значення:

$$T_{\text{Д.уст}} = 0,40 \text{ хв, по [14, с.91];}$$

$$T_{\text{Д.оп}} = 0,17 \text{ хв, по [14, с.186];}$$

$$T_{\text{Д.вим}} = 0,15 \text{ хв, по [14, с.206].}$$

$$T_{\text{Д}} = 0,40 + 0,17 + 0,15 = 0,72 \text{ хв.}$$

Визначаємо величину підготовчо-заключного часу, який складається з:

- часу на налагодження верстата, інструмента і пристосувань – 6,5 хв;
- часу на додаткові прийоми – 1,3 хв;
- часу на одержання інструмента і пристосувань до початку і здачу їх після закінчення роботи – 7 хв, по [14, с.251].

$$T_{\text{ПЗ}} = 6,5 + 1,3 + 7 = 14,8 \text{ хв.}$$

									Арк.
									61
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ТМ 20510109-00 ПЗ

Основний час при плоскому шліфуванні визначається за формулою:

$$T_0 = \frac{H \cdot L \cdot h}{1000 \cdot V_c \cdot S \cdot t \cdot g} \cdot K \quad (6.15)$$

де H – переміщення шліфувального круга в напрямку поперечної подачі, мм;

L – величина ходу столу, мм;

h – припуск на сторону, мм;

V_c – швидкість руху столу, м/хв.;

g – кількість заготовок, що шліфуються одночасно.

K – коефіцієнт виходу; $K = 1,4$ – при чистовому шліфуванні;

$$H = B_3 + B_k + 5, \text{ мм}$$

де B_3 – ширина поверхні, що обробляється кругом, мм;

B_k – ширина шліфувального круга, мм;

$$L = l + (10 \dots 15), \text{ мм}$$

де l – сумарна довжина заготовок, встановлених на столі, мм.

$$H = 84 + 25 + 5 = 114 \text{ мм};$$

$$L = (87 \cdot 2) + 10 = 184 \text{ мм}.$$

Підставляємо значення у формулу (6.15):

$$T_0 = \frac{114 \cdot 184 \cdot 0,2}{1000 \cdot 15 \cdot 6,25 \cdot 0,010 \cdot 2} \cdot 1,4 = 3,13 \text{ хв}$$

Додатковий час визначаємо по формулі (6.12), підставивши в неї наступні значення:

$$T_{\text{ОБС}} = 3 \text{ хв, по [14, с.227];}$$

$$T_{\text{ПЕР}} = 7 \text{ хв, по [14, с.236].}$$

									Арк.
									62
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

ТМ 20510109-00 ПЗ

$$T_{\text{ДОД}} = 3 + 7 = 10 \text{ хв}$$

Визначаємо оперативний час за формулою (6.13):

$$T_{\text{ОП}} = 3,13 + 0,72 = 3,85 \text{ хв.}$$

Визначаємо величину штучного часу за формулою (6.14):

$$T_{\text{ШТ}} = 3,85 + 0,72 = 4,57 \text{ хв.}$$

Число деталей у партії визначаємо по формулі:

$$n_{\text{ШТ}} = \frac{T_{\text{ЗМ}} - T_{\text{П.З.}}}{T_{\text{ШТ}}}$$

де $T_{\text{ЗМ}} = 8 \cdot 60 = 480$ хв. тривалість зміни;

$$n_{\text{ШТ}} = \frac{480 - 14,8}{4,57} = 101 \text{ шт.}$$

Розрахунок технічної (штучно-калькуляційної) норми часу виконуємо по формулі:

$$T_{\text{Ш.К.}} = T_{\text{О}} + T_{\text{Д}} + T_{\text{ДОД}} + \frac{T_{\text{П.З.}}}{n_{\text{ШТ}}}$$

$$T_{\text{Ш.К.}} = 3,13 + 0,72 + 10 + \frac{14,8}{101} = 14 \text{ хв.}$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						63
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

7 ПРОЄКТУВАННЯ ВЕРСТАТНОГО ПРИСТРОЮ

Обґрунтування вибору верстатного пристрою.

Згідно з завданням необхідно спроектувати спеціальний верстатний пристрій для базування та закріплення заготовки на першій позиції операції комплексної на обробних центрах з ЧПК.

На першій позиції операції комплексної на обробних центрах з ЧПК виконується обточування зовнішньої циліндричної поверхні заготовки в розмір $\varnothing 84,4$ мм, підрізання торців L34 та L24 і точіння фаски $1 \times 45^\circ$.

Для полегшення трудомісткості виконання даної операції рекомендую замість ручного затиску використовувати пневматичний.

Використання верстатних пристроїв з механічним приводом сприяє:

- підвищенню продуктивності обробки;
- підвищенню точності оброблення;
- розширенню технічних можливостей обладнання;
- підвищення безпеки праці;
- використання робочих нижчої кваліфікації;
- введення багатOVERСТАТНОГО обслуговування та вивільнення працівників;
- полегшення умов праці.

З'ясування кількісних та якісних даних про заготовку, що надходить на операцію. Аналіз точності поверхонь, які можуть бути базовими.

Аналіз технологічного процесу виготовлення деталі показав, що на момент реалізації токарної обробки на першій позиції операції комплексної на обробних центрах з ЧПК заготовка представлена сукупністю поверхонь, які мають просту форму (плоскі торцеві поверхні, циліндричні зовнішні поверхні, циліндричний отвір). Усі зазначені поверхні на цей час мають однакову якість, що визначено технологічним процесом отримання вихідної заготовки – поковки штампованої на КГШП. З урахуванням сказаного, на роль технологічної бази перш за все

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						64
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

претендують поверхня торця $\varnothing 94$, та зовнішня циліндрична поверхня $\varnothing 94$, які є достатньо розвиненими та зручними з точки зору технічної реалізації.

Точність розмірів.

Знаходимо допуски на вище зазначені розміри:

$$T_{\varnothing 94} = 1600 \text{ мкм};$$

$$T_{94} = 1400 \text{ мкм};$$

Такі допуски виникають через те, що деталь приходить на дану операцію після штамповки на КГШП без попередньої механічної обробки.

Точність форми.

Похибка форми отвору $\varnothing 94$ характеризується відхиленням від круглості та циліндричності. Оскільки допуск циліндричності та круглості не зазначено в технічних вимогах і на кресленні деталі, то він може бути встановлений у відсотковій залежності від допуску на розмір:

$$T_{\varnothing 94} = 0,3 \cdot 1600 = 480 \text{ мкм}$$

Беремо найближче стандартне значення допуску циліндричності та круглості.

$$T_{\varnothing 94} = 400 \text{ мкм, що відповідає 14 ступеню точності [15, с. 110].}$$

Похибка форми торця $\varnothing 94$ характеризується відхиленням від площинності.

Оскільки допуск площинності не зазначений, отже він входить до складу допуску на номінальний розмір.

Розраховуємо значення допуску площинності:

$$T_{\varnothing 90} = 0,6 \cdot 1600 = 840 \text{ мкм}$$

Беремо найближче стандартне значення допуску площинності:

$$T_{\varnothing 90} = 800 \text{ мкм, що відповідає 16 ступеню точності [15, с. 107].}$$

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						65
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Точність розташування.

Розглянемо можливі похибки радіального биття зовнішньої циліндричної поверхні $\varnothing 94$ мм а також торця заготовки $\varnothing 90$.

$$T_{\varnothing 90} = 0,6 \cdot 1600 = 960 \text{ мкм,}$$

У відповідності до стандартного ряду підбираємо найближче значення:

$$T_{\varnothing 90} = 1000 \text{ мкм, дане значення відповідає 14 ступеню точності.}$$

Для торця $\varnothing 90$:

$$T_{\varnothing 90} = 0,6 \cdot 1400 = 840 \text{ мкм,}$$

У відповідності до стандартного ряду підбираємо найближче значення:

$$T_{\varnothing 90} = 800 \text{ мкм, що відповідає 15 ступеню точності.}$$

Шорсткість.

Шорсткість поверхонь заготовки, що отримана в наслідок поковки на КГШП має такі значення:

Для $\varnothing 94$ вона становить $Ra = 12,5$ мкм.

Для торця $\varnothing 94$ вона становить $Ra = 12,5$ мкм.

Розробка та обґрунтування схеми базування.

Як уже було зазначено раніше, на роль технологічної бази перш за все претендують поверхня торця $\varnothing 94$, та зовнішня циліндрична поверхня $\varnothing 94$, які є достатньо розвиненими та зручними з точки зору технічної реалізації, крім того, застосування цієї поверхні як базової не перешкоджає доступу інструментів до оброблюваних поверхонь. Для деталі типу короткий циліндр, при базуванні, рекомендується використання подвійної опорної бази.

В цілому деталь позбавляється п'яти ступенів свободи, мають місце дві технологічні бази:

– установка, лівий торець деталі, позбавляє деталь трьох ступенів свободи: переміщень уздовж осі X і обертань навколо осей Z і Y;

										Арк.
										66
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

– подвійна опорна, циліндрична поверхня, позбавляє деталь двох ступенів свободи: переміщень уздовж осей Z і Y.

Схему базування і закріплення заготовки показано на рисунку 7.1.

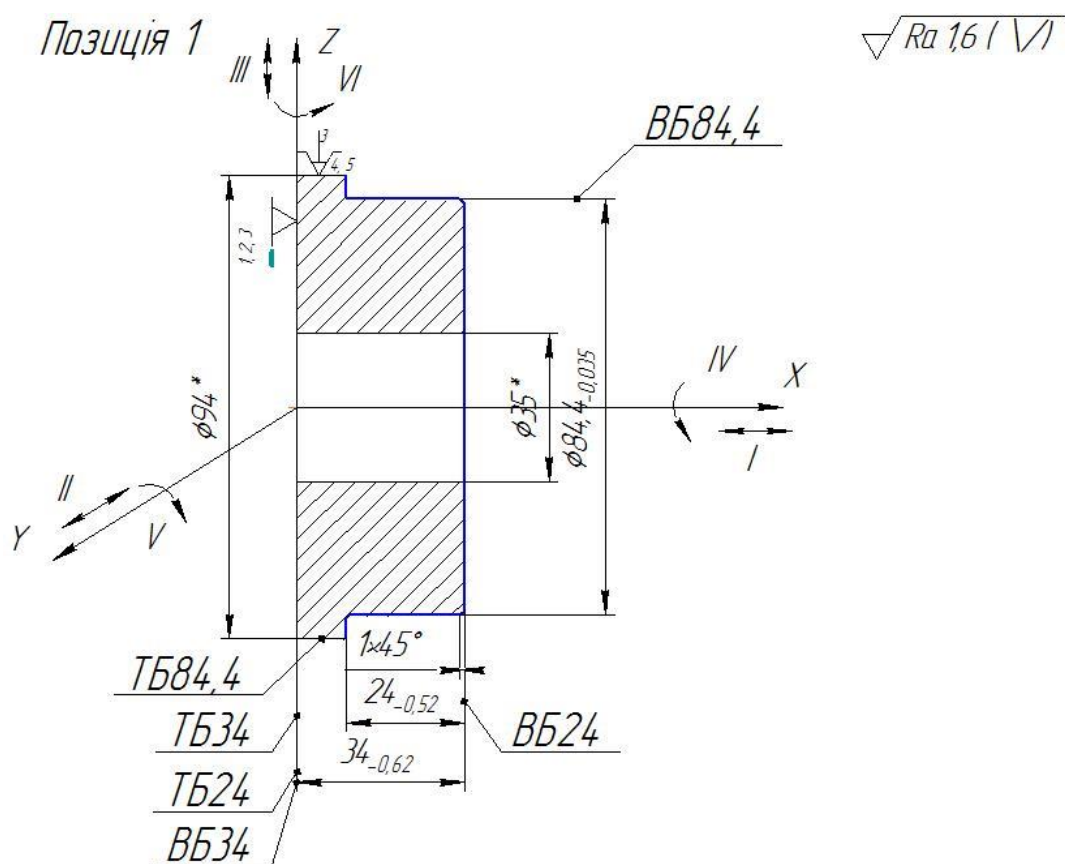


Рисунок 7.1 – Схема базування та закріплення заготовки

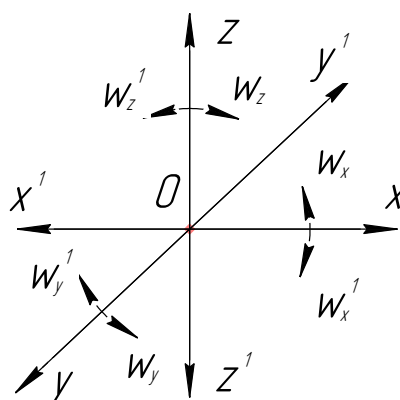


Рисунок 7.2 – Схема одnobічних зв'язків, що покладають на заготовку

Таблиця 7.1 – Індеси та номери зв'язків

Індекс координати	x	x'	y	y'	z	z'	ω_x	ω'_x	ω_y	ω'_y	ω_z	ω'_z	
Спосіб реалізації	Реакція	-	R	R	R	R	R	-	-	R	R	R	R

Альтернативною схемою базування можна вважати ту ж схему, що була представлена вище, але із заміною поверхні базування, яка відповідала за подвійну опорну базу. Замінюємо зовнішню циліндричну поверхню $\varnothing 90$, на внутрішню циліндричну поверхню $\varnothing 35$. Дана схема приведена на рисунку 7.3.

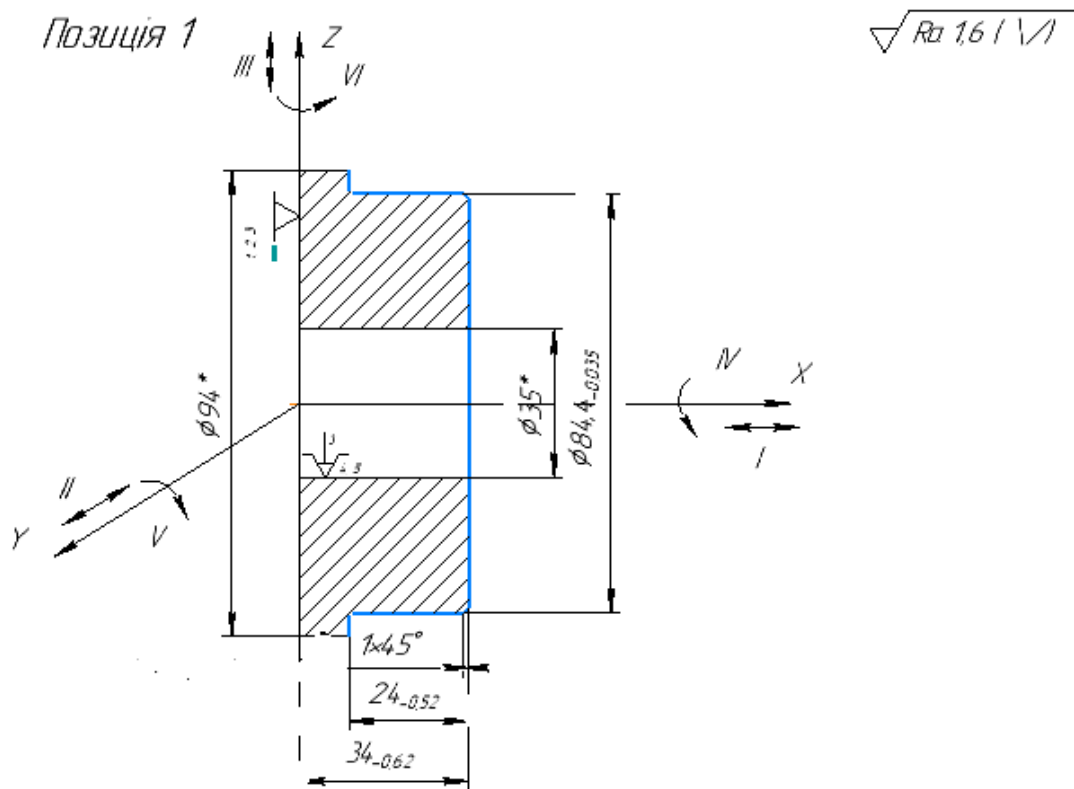


Рисунок 7.3 – Альтернативна схема базування заготовки

Оскільки поверхні, які розглядаються в якості базових ($\varnothing 90$ та $\varnothing 35$) попередньо не оброблені та мають однакові допуски 1600 мкм, та однакову шорсткість, то схема базування, яку зображено на рисунку 7.1 є більш актуальною, по відношенню до схеми на рисунку 7.3. Це пояснюється тим, що в

першу чергу дана схема базування забезпечує дотримання соосності діаметрів $\varnothing 84,4$ та $\varnothing 94$ (за який проводиться закріплення в трикулачковий патрон).

По-друге – на другій позиції операції комплексної на обробних центрах з ЧПК відбувається перезакріплення заготовки контршпинделем, де в якості базової поверхні виступає зовнішній циліндр $\varnothing 84,4$ і відбувається обробка попередньої базової поверхні $\varnothing 94$, а отже така схема базування дозволяє нам зменшити можливість виникання додаткових похибок базування, биття та форми.

По-третє – пропонована схема базування забезпечує дотримання точності операційних розмірів:

Для лінійного розміру $34_{-0,62}$ похибка базування відсутня ($\mathcal{E}b_{34}=0$), тому що технологічна та вимірювальна бази (лівий торець заготовки, див. рисунок 7.1) співпадають. Таким чином пропонована схема базування забезпечує точність розміру l_{34} .

Для лінійного розміру $24_{-0,52}$ технологічна база (лівий торець заготовки, див. рисунок 7.1) та вимірювальна база (правий торець заготовки) не співпадають: похибка базування не дорівнює нулю ($\mathcal{E}b_{24}\neq 0$). У зв'язку з тим що розмір l_{24} формується на одному установі з розміром l_{34} , значення похибки базування $\mathcal{E}b_{24}$ нівелюється, тобто точність розміру l_{24} також забезпечується запропонованою схемою базування.

Для діаметрального розміру $\varnothing 84,4_{-0,035}$ технологічна база (зовнішня циліндрична поверхня $\varnothing 94$, див рисунок 7.1) та вимірювальна база (зовнішня циліндрична поверхня $\varnothing 84,4$) не співпадають: похибка базування не дорівнює нулю ($\mathcal{E}b_{84,4} \neq 0$). Але у зв'язку із використанням токарного самоцентруючого трикулачкового патрона похибка базування на розміри, вказані в радіальному напрямі, дорівнює нулю ($\mathcal{E}b_{84,4}=0$). Точність розміру $\varnothing 84,4$ забезпечується запропонованою схемою базування.

										Арк.
										69
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

Розрахунок сил закріплення.

Для визначення взаємного впливу поля збурюючих та поля зрівноважуючих сил будуюмо графічну модель збурюючих та зрівноважувальних сил (рисунок 7.4) взаємозв'язку з прийнятою схемою базування.

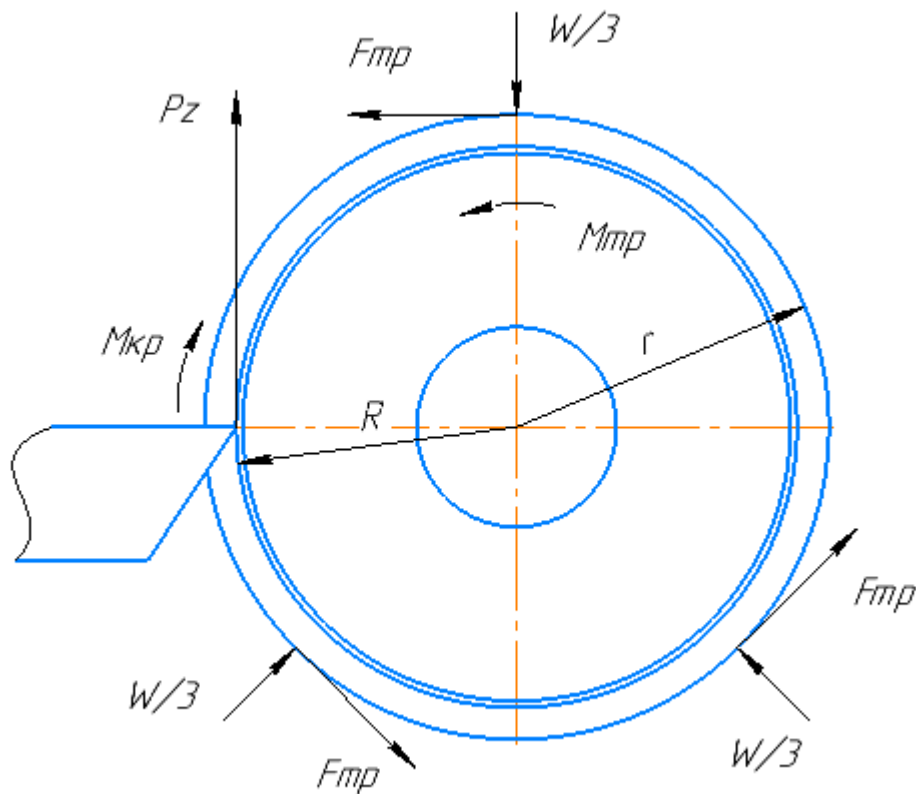


Рисунок 7.4 – Структура поля збурювальних та зрівноважувальних сил

З рисунку 7.4 бачимо, з боку процесу різання на заготовку діятиме тангенціальна складова сили різання (точіння) P_z , яка утворює момент різання $M_{кр}$, що у свою чергу сприяє провороту заготовки за годинниковою стрілкою.

З іншого боку, з боку кулачків токарного патрону, на заготовку діятиме сила закріплення W , яка утворює момент тертя $M_{тр}$, що спричиняє опір моменту різання $M_{кр}$, та діє проти годинникової стрілки.

Для аналізу структури та якості зв'язків, що виникають при закріпленні заготовки, будуюмо таблицю односторонніх зв'язків.

										Арк.
										70
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

Таблиця 7.2 – Однобічні зв'язки

Індекс зв'язку		x	x'	y	y'	z	z'	ω_x	ω'_x	ω_y	ω'_y	ω_z	ω'_z
Спосіб реалі- зації	Реакція	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Сила зак- ріплення	W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Сила тертя	-	-	-	-	-	-	$F_{тр}$	$F_{тр}$	-	-	-	-

Із закріпленням заготовки, для її надійної фіксації, має виконуватись умова: $M_{тр} > M_{кр}$, або з урахуванням коефіцієнта запасу $k_{зап}$, який враховує умови закріплення:

$$M_{тр} = M_{кр} \cdot k_{зап}$$

де $M_{тр}$ – момент тертя;

$M_{кр}$ – момент різання;

$$M_{тр} = F_{тр} \cdot r, \quad (7.1)$$

де r – радіус закріплення заготовки, $r = 47$ мм;

$F_{тр}$ – сила тертя;

$$F_{тр} = W \cdot f, \quad (7.2)$$

де W – сила закріплення;

f – коефіцієнт тертя в місцях контакту заготовки з кулачками, при контакті обробленої заготовки з опорами і затискними елементами пристосування. $f = 0,16$ по [12, с.85].

Момент різання $M_{кр}$ розраховується за формулою:

$$M_{кр} = P_3 \cdot R, \quad (7.3)$$

де P_3 – сила закріплення;

R – радіус поверхні різання $R = 42,2$ мм;

													Арк.
													71
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата									

Коефіцієнт запасу розраховується по формулі:

$$k_{\text{зап}} = k_0 \cdot k_1 \cdot k_2 \cdot k_3 \cdot k_4 \cdot k_5 \cdot k_6, \quad (7.4)$$

де k_0 – коефіцієнт гарантованого запасу, $k_0=1,5$;

k_1 – коефіцієнт, що враховує збільшення сил різання через випадкових нерівностей на оброблюваних поверхнях, при чистової обробки, $k_1=1$ – для чистової обробки;

k_2 – коефіцієнт, що характеризує збільшення сил різання внаслідок затуплення різального інструменту, по [12, с.84], $k_2=1$;

k_3 – коефіцієнт, що враховує збільшення сил різання при переривчастому точінні і торцевому фрезеруванні, $k_3=1$;

k_4 – коефіцієнт, що характеризує сталість сили закріплення, при використанні пневмоциліндрів подвійної дії $k_4=1$;

k_5 – коефіцієнт, що характеризує ергономіку ручних затискних механізмів, $k_5=1$;

k_6 – коефіцієнт враховують тільки при наявності моментів, що прагнуть повернути заготовку, $k_6=1$.

$k_{\text{зап}} = 1,5$ – оскільки розрахункове значення коефіцієнта запасу K виявилось менше 2,5, приймаємо значення $K = 2,5$.

Спираючись на попередні формули, отримуємо:

$$F_{\text{тр}} \cdot r = P_z \cdot R \cdot k_{\text{зап}},$$

$$P_z \cdot f \cdot r = P_z \cdot R \cdot k_{\text{зап}},$$

де P_z – сила різання ;

$$P_z = 10 \cdot C_p \cdot t^x \cdot S^y \cdot V^n \cdot K_p, \quad (7.5)$$

$$P_z = 3000 \cdot 1^1 \cdot 0,74^{0,75} \cdot 265^{-0,15} \cdot 0,9 = 932,8 \text{ Н.}$$

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
							72
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

Виконуючи математичні операції над попередніми формулами, отримуємо формулу для обчислення сили закріплення W

$$W = \frac{Pz \cdot R \cdot k_{зап}}{f \cdot r}, \quad (7.6)$$

$$W = \frac{932,8 \cdot 42,2 \cdot 2,5}{0,2 \cdot 47} = 10469,2 \text{ (Н)}.$$

Визначимо силу на штоці Q з урахуванням передаточного пристрою - клинної муфти.

$$Q = \frac{W}{i_c},$$

де: W – сила закріплення;

i_c – передаточне відношення сил, що залежить від кута α , при $\alpha=15^\circ$ $i_c=1,9$.

$$Q = \frac{10469,2}{1,9} = 5510,1 \text{ (Н)}.$$

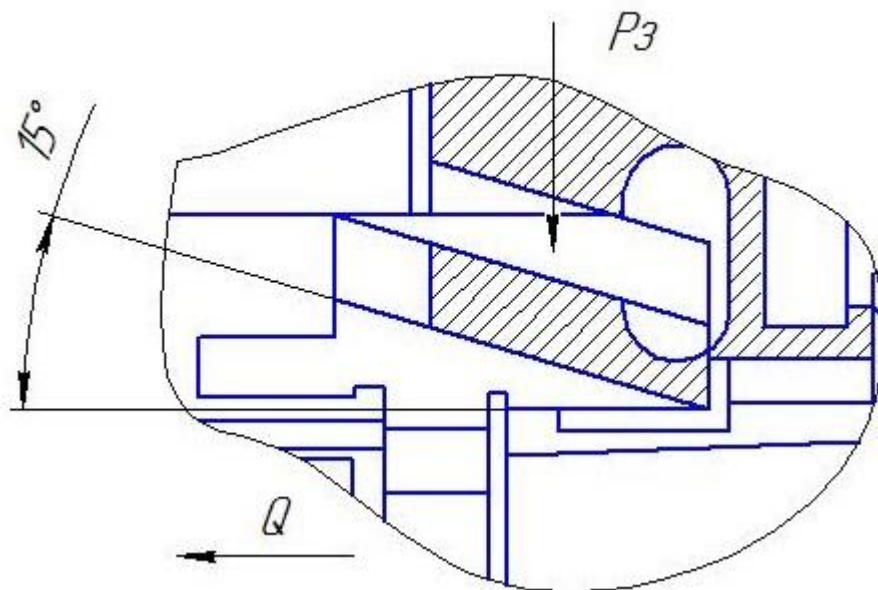


Рисунок 7.5 – Сили, що виникають в приводі

Сила на штоку, для пневмоциліндрів двосторонньої дії при подачі стисненого повітря в штокову порожнину, визначається за формулою:

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			73

$$Q = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot p \cdot \eta}{4},$$

де: Q – сила на штоці, Q= 5510,1 Н;

d – діаметр штока, d=56 мм;

D – діаметр пневмоциліндра (поршня);

p – тиск стисненого повітря, p=0,4 МПа;

η – к.к.д. що враховує втрати в пневмоциліндрі, η=0,85

Спираючись на попередню формулу, отримуємо формулу розрахунку діаметра поршня:

$$D = \sqrt{\frac{4Q}{p \cdot \pi \cdot \eta} + d^2},$$

$$D = \sqrt{\frac{4 \cdot 5510,1}{0,4 \cdot \pi \cdot 0,85} + 56^2} = 154,1 \text{ мм.}$$

Беремо найближчий більший стандартний діаметр пневмоциліндра двосторонньої дії $D_\phi = 160$ мм.

Визначаємо фактичну силу закріплення: $W_\phi = W_{\text{розр}} = 10469,2$ Н.

Визначаємо фактичну силу на штоці:

$$Q_\phi = \frac{\pi \cdot (160^2 - 56^2) \cdot 0,4 \cdot 0,85}{4} = 5998,7 \text{ (Н).}$$

Дана сила перевищує необхідну для зажиму заготовки силу, отже, спроектований верстатний пристрій забезпечує фіксоване положення деталі при обробці.

									Арк.
									74
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

Точнісні розрахунки пристрою.

Розглянемо приклад розрахунку проектного токарного патрону, який використовується для базування та закріплення деталі матриця на першій позиції операції комплексної на обробних центрах з ЧПК.

Визначимо розрахункові параметри, які в найбільшій мірі впливають на досягнення заданих допусків оброблюваної деталі.

У нашому випадку до розрахункових параметрів слід віднести точність взаємного розташування основних і допоміжних конструкторських баз пристрою, а саме радіальне биття робочої поверхні кулачка патрону відносно посадкової циліндричної поверхні патрону, яким останній встановлюється на шпindel ь верстата.

Ці параметри є однорідними з похибками, що обумовлені на кресленні деталі як найбільш жорсткі допуски на взаємне розміщення поверхонь, тобто радіальне биття оброблюваної поверхні $\varnothing 84,4h7$.

Визначимо допустиму похибку виготовлення верстатного пристрою за формулою [16, с.26]:

$$E_{\text{пр}} = T_{\lambda \varnothing 84,4} - K_T \cdot ((K_{T_1} \cdot \varepsilon_{\lambda \varnothing 84,4})^2 + \varepsilon_z^2_{\varnothing 84,4} + \varepsilon_y^2_{\varnothing 84,4} + \varepsilon_n^2_{\varnothing 84,4} + \varepsilon_i^2_{\varnothing 84,4} + (K_{T_2} \cdot \omega_{\varnothing 84,4})^2 + \varepsilon_{\text{ноз } \varnothing 84,4}^2)^{1/2}, \quad (7.7)$$

де: $T_{\lambda \varnothing 84,4} = 0,3 \cdot 0,035 = 0,012$ мм – найбільший жорсткий допуск розміру, що одержують на даній операції;

$K_T = 1,2$ мкм – коефіцієнт, що враховує можливий відступ окремих складових від нормального закону розподілу випадкових величин;

$K_{T_1} = 0,85$ мм – коефіцієнт, що враховує деяке зменшення граничного значення похибки базування;

$\varepsilon_{\lambda \varnothing 84,4} = 0$ – за рахунок використання самоцентруючого пристрою;

									Арк.
									75
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата					

$\varepsilon_{z \varnothing 84,4}^2 = 0$ – похибка закріплення, виникає в результаті зсуву оброблюваних поверхонь заготовок від дії затискної сили (не збігається напрям сили закріплення до допуску розміру, що вимірюється);

$\varepsilon_{y \varnothing 84,4}^2 = 3$ мкм – похибка установлення пристрою на верстаті;

$\varepsilon_n^2 \varnothing 84,4 = 0$ – похибка перекосу інструмента;

$\varepsilon_i^2 \varnothing 84,4 = 0$ – похибка, що виникає внаслідок зношування встановлювальних елементів пристрою;

$K_{T_2} = 0,6$ мкм – коефіцієнт, що враховує ймовірність появи похибки обробки;

$\omega_{\varnothing 84,4} = 6$ мкм – середня економічна точність обробки;

$\varepsilon_{noz \varnothing 84,4}^2 = 0$ – похибка позиціонування (заготовка не повертається);

Підставляємо значення у формулу (7.7) та отримуємо:

$$E_{пр} = 12 - 1,2\sqrt{9 + (0,6 \cdot 6)^2} = 6,37 \text{ мкм.}$$

З урахуванням стандартного ряду, беремо допуск радіального биття робочої поверхні кулачка $\varepsilon_{пр\lambda} = 6$ мкм.

Вказуємо на складальному кресленні пристрою технічну вимогу «допуск радіального биття робочої поверхні кулачка відносно посадкової циліндричної поверхні пристрою – не більше 6 мкм.

Опис пристрою та принципу його роботи.

На кресленні представлений токарний трикулачковий пневматичний патрон двосторонньої дії з клиновим центруючим механізмом. Дане пристосування призначене для автоматизації затиску деталі на токарних верстатах. Специфікацію проєктованого пристрою приведено в додатку Г пояснювальної записки.

В радіальних пазах корпусу 6 патрона переміщується три кулачка 7, з рифленою поверхнею яких сполучаються змінні накладні кулачки 13. Гвинти 19 і сухарі 14 слугують для закріплення накладних кулачків після їх перестановки в

						ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
							76
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата			

процесі наладки патрона. Рухома в отворі корпусу муфта 9, для зв'язку з кулачками, має три пази з кутом нахилу 15° і приводиться в рух від штока приводу. При осьовому переміщенні муфти кулачки отримують радіальне переміщення і затискають або звільняють заготовку. Передаточне відношення переміщення клинового механізму 1:3,7. Форма клинового сполучення дозволяє легко виймати й замінювати кулачки. Для цього в муфті 9 передбачено шестигранний отвір для ключа. При повороті муфти проти годинникової стрілки на кут 15° кулачки виводять із зачеплення і виймають. В робочому положенні муфта утримується штифтом 10, який одночасно слугує упором, що обмежує поворот муфти при зміні кулачків. Пружинні штифти 3 утримують кулачки від випадання, коли вони виведені із зачеплення з муфтою. Втулка 1 оберігає патрон від проникнення в нього бруду і стружки. Одночасно її конусний отвір використовується для установки напрямних втулок, упорів і тому подібного.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
						77
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

ВИСНОВКИ

Під час виконання дипломної роботи було внесено такі зміни у базовий технологічний процес:

1. Токарно-гвинторізна, токарна з ЧПК та вертикально-фрезерна операції із базового технологічного процесу були об'єднані в одну операцію комплексну (багатоцільову) на обробних центрах з ЧПК. Операція виконується на обробному центрі HAAS DS-30SSY. Різці з напайними пластинами було замінено на різці з механічним кріпленням багатогранних непереточуваних пластинок. Концентрація операцій сприяє зменшенню кількості установок, скороченню тривалості виробничого циклу, скороченню штучного часу на обробку, збільшенню точності деталі та зниженню кількості робітників та можливість використання робітників нижчого розряду;
2. Було замінено матеріал ріжучого інструменту на операціях на більш сучасні аналоги;
3. Верстати, що використовувались в базовому технологічного процесі було замінено сучасними аналогами.

					ТМ 20510109-00 ПЗ	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		78

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Маш. інформ [Електронний ресурс]: Автомати листоштампувальні – технічна характеристика преса моделі АГ6230 – режим доступу: <https://mashinform.ru/kpo/avtomaty/ag6230-01.shtml>.

2. Марочник сталей та сплавів. 2-ге вид., дод. І випр. / А. С. Зубченко, М.М. Колосків, Ю.В. Каширський та ін. За заг. ред. А.С. Зубченко – М: Машинобудування, 2003. – 784 с.

3. **Добриднєв, І. С.** Курсове проектування на уроках «Технологія машинобудування»: Навч. посібник для технікумів за спеціальністю "Обробка металів різанням". - М: Машинобудування, 1985. – 184 с.

4. Проектування та виробництво заготовок у машинобудуванні: Навч. посібник / П. А. Руденко, Ю. О. Харламов, В.М. Плескач / За заг. ред. В.М. Піскача. – К.: Вища шк., 1991. – 247 с.

5. ГОСТ 7505-89 Поковки сталеві штамповані. Допуски, припуски та ковальські напуски».

6. Довідник технолога-машинобудівника. У 2-х т. Т.1 / За ред. А. Г. Косилової та Р.К. Мещерякова. – 4-те вид., перероб. та дод. – М: Машинобудування, 1985. 656 с.

7. **Кирилюк, Ю. Є.** Допуски та посадки: Довідник. 2-ге видання, перероб. та дод. – К.: Вища шк. Головне видавництво, 1989. – 135.

8. HAAS Automation, Inc [Електронний ресурс]: Обробний центр HAAS DS-30SSY. Технічна характеристика, – режим доступу: <https://www.haascnc.com/ru/machines/lathes/dual-spindle/models/ds-30y.html>.

9. Маш. інформ [Електронний ресурс]: Плоскошліфувальні верстати, технічна характеристика верстата моделі 3E710B-1, – режим доступу: <https://mashinform.ru/shlifovalnye-stanki/37/3e710v-1.shtml>.

										Арк.
										79
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

10. TaeguTec Cutting Tools [Електронний ресурс]: Точіння ISO, – режим доступу: <https://www.imc-companies.com/taegutec/ttkcatalog/Applications.aspx?map=IS>.

11. Обробка металів різанням: Довідник технолога/О.О. Панов, В.В. Анікін, Н.Г. Бойм та ін; За заг. ред. А.А. Панова. - М: Машинобудування. 1988. – 736 с., іл.;

12. Довідник технолога-машинобудівника. У 2-х т. Т. 2/ За ред. А. Г. Косилової та Р. К. Мещерякова. – 4-те вид., перероб. та дод. – М: Машинобудування, 1986. – 496 с.

13. Загальномашинобудівні нормативи режимів різання для технічного нормування робіт на металорізальних верстатах. Частина 1. Токарні, карусельні, токарно-револьверні, алмазно-розточувальні, свердлильні, стругальні, довбані та фрезерні верстати. Вид. 2-ге. – М: Машинобудування, 1974. – 406 с.

14. Загальномашинобудівні нормативи часу допоміжного, на обслуговування робочого місця та підготовчо-заклучного для технічного нормування верстатних робіт. Серійне виробництво. Вид. 2-ге, уточн. та дод. - М: Машинобудування, 1974. – 411 с.

15. **Гжиров Р.І.** Короткий довідник конструктора: Довідник-Л: Машинобудування, Ленінгр. вид-ня, 1983. – 464 с.

16. Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Технологічна оснастка”/Укладач П.В. Кушніров. – Суми: Вид-во Сум ДУ, 2009. – Ч.1. – 52с.

17. Основи охорони праці: Підручник. 2-ге видання, доповнене та перероблене. / К. Н. Ткачук, М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Д. В. Зеркалов, Р. В. Сабарно, О. І. Полукаров, В. С. Коз’яков, Л. О. Мітюк. За ред. К. Н. Ткачука і М. О. Халімовського. – К.: Основа, 2006 – 448 с.

										Арк.
										80
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата						

ТМ 20510109-00 ПЗ

ДОДАТОК А

Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях

Створення безпечних умов праці на виробництві було і залишається одним з головних пріоритетів. Найбільшою цінністю держави є людина – це означає, що для кожного конкретного працівника повинні бути створені безпечні умови на виробництві.

Безпека праці являє собою сукупність вимог, встановлених законодавчими актами, нормативно-технічними та проектними документами, правилами та інструкціями, виконання яких забезпечує безпечні умови праці і регламентує поведінку працюючого, по [17].

Безпека людини – це поняття, що відображає саму суть людського життя, її ментальні, соціальні і духовні надбання. Безпека людини є невід'ємною складовою характеристики стратегічного напрямку людства, що визначений ООН як «сталій людський розвиток», такий розвиток, який веде не тільки до економічного, а й до соціального, культурного, духовного зростання, що сприяє гуманізації менталітету громадян і збагаченню позитивного загальнолюдського досвіду.

Небезпечна зона – це простір, в якому діють постійно або виникають періодично чинники, небезпечні для життя і здоров'я людини. Небезпека локалізована навколо рухомих елементів: ріжучого інструменту, оброблюваних деталей, планшайби, зубчастих, ремінних та ланцюгових передач, робочих столів верстатів, конвеєрів, що переміщуються підйомно-транспортних машин, вантажів і т.д. Особлива небезпека створюється у випадках, коли можливе захоплення одягу або волосся працюючого рухомими частинами обладнання.

Наявність небезпечної зони може бути обумовлено небезпекою ураження електричним струмом, впливу теплових, електромагнітних та іонізуючих випромінювань, шуму, вібрації, ультразвуку, шкідливих парів і газів, пилу, можливістю травмування відлітаючими частинками матеріалу заготовки та

інструменту при обробці, вильотом оброблюваної деталі з-за поганого її закріплення або поломки.

Засоби захисту працюючих за характером їх застосування поділяються на дві категорії: колективні та індивідуальні.

Засоби колективного захисту в залежності від призначення поділяються на такі класи:

- нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць;
- нормалізації освітлення виробничих приміщень та робочих місць;
- засоби захисту від іонізуючих випромінювань, інфрачервоних випромінювань, ультрафіолетових випромінювань, електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів, випромінювання оптичних квантових генераторів, шуму, вібрації, ультразвуку, ураження електричним струмом, електростатичних зарядів, від підвищених і знижених температур поверхонь обладнання, матеріалів, виробів, заготовок, від підвищених і знижених температур повітря робочої зони, від впливу механічних, хімічних, біологічних чинників.

Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення поділяються на: ізолюючі костюми, засоби захисту органів дихання, спеціальний одяг, спеціальне взуття, засоби захисту рук, голови, обличчя, очей, органів слуху, засоби захисту від падіння і інші аналогічні засоби, захисні дерматологічні засоби.

Всі вживані у виробництві захисні пристрої можна розділити на наступні основні групи:

- охоронні;
- запобіжні;
- блокуючі;
- сигналізуючі;

– системи дистанційного керування; спеціальні пристрої (вентиляція, освітлення, глушники шуму, заземлення);

– індивідуальні захисні засоби (ЗІЗ).

Загальні вимоги до засобів захисту:

– створення оптимальних умов для трудової діяльності

– максимальне зниження небезпек і шкідливостей на робочих місцях, тобто високий рівень захисту.

Захисні пристрої – це засоби захисту, що перешкоджають попаданню людини в небезпечну зону. Захисні пристрої: стаціонарні (незнімні); рухомі (знімні), переносні. Застосовуються для ізоляції систем привода машин, зон обробки деталей, зон інтенсивного випромінювання, виділення шкідливих ечовин. Конструктивно вирішення цього питання залежить від різновидів устаткування, місця роботи працівника, специфіки шкідливих виробничих факторів, що супроводжують технологічний процес.

Стаціонарні огорожі демонтуються лише періодично. Вони виконуються так, що пропускають оброблювану деталь, але не пропускають руки робочого. Такі огорожі можуть бути повними, коли локалізується небезпечна зона разом із машиною, або частковою, коли ізолюється лише небезпечна частина машини.

Рухома огорожа закриває доступ в робочу зону при настанні небезпечного моменту (особливо поширено у верстатобудуванні).

Переносні огорожі використовуються при ремонтних і налагоджувальних роботах для захисту від випадкових дотиків до струмопровідних частин, а також від механічних травм і опіків. Крім того, їх застосовують на постійних робочих місцях зварювачів.

Запобіжні захисні засоби застосовуються для автоматичного відключення агрегатів і машин при відхиленні якого-небудь параметра за межі допустимих значень. На установках, що працюють під тиском більше атмосферного, використовуються запобіжні клапани важеля, пружинного і мембранного типу.

Блокуючі пристрої виключають можливість проникнення людини в небезпечну зону або усувають небезпечний чинник на час перебування людини в цій.

Сигналізуючі пристрої – це засоби інформації про роботу технологічного устаткування, а також про небезпечні і шкідливі чинники, які при цьому виникають. За призначенням системи сигналізації діляться на оперативні; попереджуючі; пізнавальні..

До сигналізуючих пристроїв візуальної інформації можна віднести опізнавальне забарвлення трубопроводів, електропроводів і знаки безпеки.

Трубопроводи фарбують в наступні кольори: вода – зелений; пара – червоний; повітря – синій; горючі і негорючі гази - жовтий; кислоти – оранжевий; луж – фіолетовий, горючі рідини – коричневий; інші речовини – сірий.


Електричні дроти по приналежності виконують з ізоляцією наступних кольорів: чорний – для провідників в силових ланцюгах; червоний – для провідників в ланцюгах управління, вимірювання і сигналізації змінного струму; синій – для провідників в ланцюгах управління, вимірювання і сигналізації постійного струму; зелено-жовтий (двобарвний) – для провідників в ланцюгах заземлення; блакитний – для провідників, сполучених з нульовим дротом і не призначених для заземлення.

Знаки безпеки широко застосовуються практично у всіх сферах діяльності, на транспорті, наприклад: що забороняють (не включати – працюють люди; наскрізний проїзд заборонений); застережливі (стій – напруга; не влізай – уб'є; небезпечний поворот); що вирішують (працювати тут); вказівні (заземлено).

До засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) відносяться: ізолюючі костюми; засоби захисту органів дихання (респіратори, марлеві пов'язки, протигази і ін.); спецодяг (костюми, фуфайки, халати і ін.); спецвзуття (черевики, чоботи і ін.); засоби захисту голови (каска, шапки і ін.); засоби захисту особи, очей, органів слуху; захисні дерматичні засоби.

ДОДАТОК Б

Схема розташування припусків і допусків для розміру $\varnothing 42,08 \pm 0,005$

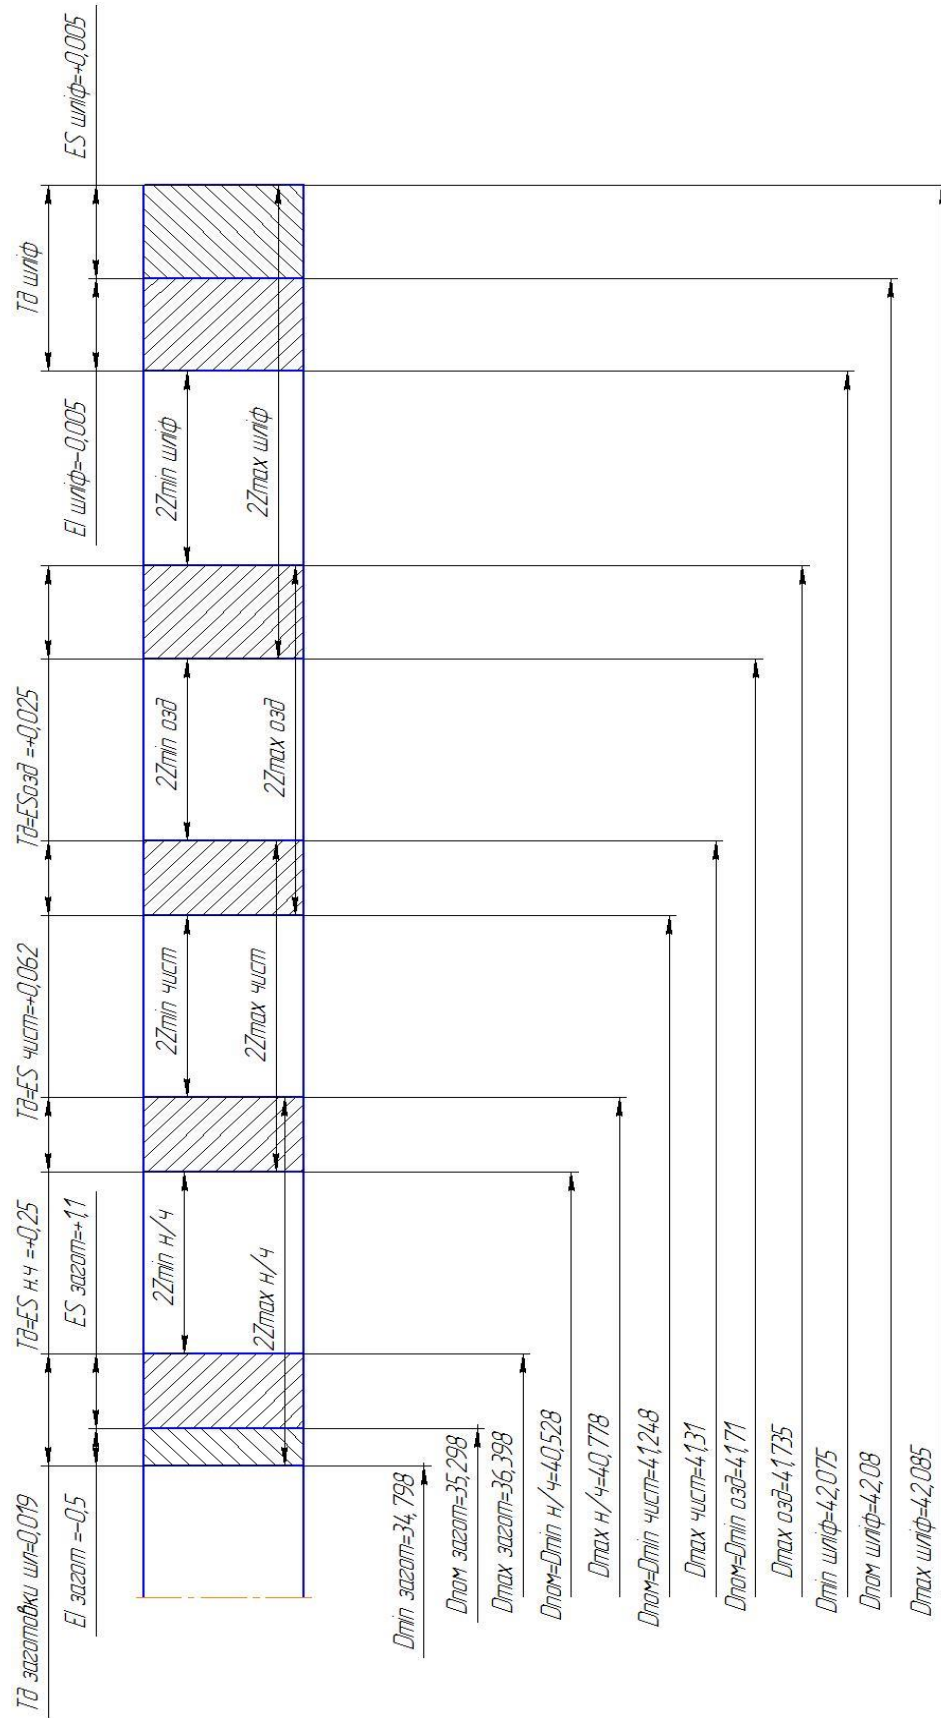

ДОДАТОК В

Розрахунок припусків по програмі для розміру $\varnothing 42,08 \pm 0,005$

РАСЧЕТ ПРИПУСКОВ НА ДИАМЕТРАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ	
Программа - 'prip' ver.7.1 СумГУ. Вычислительный центр факультета ТЕСЕТ	31.05.2022

Расчет выполнен для Клок Я.В. группа - ТМ-81-0

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

обрабатываемая поверхность - внутренняя цилиндрическая $\varnothing 42,08 +0,005$
 $-0,005$

Наименование перехода или операции маршрута обработки поверхности	Обозначение точности	Предельные отклонения, мм	Элементы припуска, мкм				
			шероховатость Rz (i-1)	дефект слой h (i-1)	простр отклон p (i-1)	погрешность базир Eб (i)	закр. Eз (i)
Поковка штампованная	ГОСТ 7505-89	+1.10 -0.50	160	200	1700	-	-
<u>Polychistovay</u>	квалитет 12	+0.25 0	45	45	85	120	120
<u>Chistovay</u>	квалитет 9	+0.062 0	40	40	68	120	100
<u>Otdelochnay</u>	квалитет 7	+0.025 0	30	30	51	100	100
<u>Shlfovay</u>	квалитет 5	+0.005 -0.005	-	-	-	100	100

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА :

Расчетные значения		Принятые значения, мм								
припуск, мкм	расчетный размер, мм	расчетный размер	номинальный размер с предельными отклонениями	предельный размер		припуск, мкм				
				мини-мальный	макси-мальный	МИНИМ	расч.	МАКС.		
-	-	35.298	35.298	35.298	+1.10 -0.50	34.798	36.398	-	-	-
4125	5850	40.528	40.528	40.528	+0.25 0	40.528	40.778	4130	5900	5980
464	700	41.248	41.248	41.248	+0.062 0	41.248	41.310	470	782	782
400	487	41.710	41.710	41.710	+0.025 0	41.710	41.735	400	487	487
340	375	42.080	42.080	42.080	+0.005 -0.005	42.075	42.085	340	375	375

К О Н Е Ц Р А С Ч Е Т А

ДОДАТОК Г

Специфікація лист 1 до верстатного пристрою (операція 025 багатоцільова)

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Назва	Кількість	Замітки	
				<u>Документація</u>			
A1			TM 20510109-07-00.00 СК	Складальне креслення			
				<u>Складальні одиниці</u>			
		29	TM 20510109-07-01.00	<u>Пневмокамера</u>	1		
				<u>Деталі</u>			
		1	TM 20510109-07-00.01	Втулка	1		
		2	TM 20510109-07-00.02	Гвинт	1		
		3	TM 20510109-07-00.03	Пружинний штифт	3		
		4	TM 20510109-07-00.04	Гільза	1		
		5	TM 20510109-07-00.05	Обойма	1		
		6	TM 20510109-07-00.06	Корпус	1		
		7	TM 20510109-07-00.07	Кулачок	3		
		8	TM 20510109-07-00.08	Втулка	1		
		9	TM 20510109-07-00.09	Муфта	1		
		10	TM 20510109-07-00.10	Штифт	3		
		11	TM 20510109-07-00.11	Упор	3		
		12	TM 20510109-07-00.12	Підкладка	3		
		13	TM 20510109-07-00.13	Накладний кулачок	3		
		14	TM 20510109-07-00.14	Сухар	3		
		15	TM 20510109-07-00.15	Маточина	1		
		16	TM 20510109-07-00.16	Фланець	1		
		17	TM 20510109-07-00.17	Планка	3		
		18	TM 20510109-07-00.18	Стопор	3		
		19	TM 20510109-07-00.19	Гвинт	6		
		20	TM 20510109-07-00.20	Гвинт	3		
			TM 20510109-07-00.00				
<u>Имя</u>	<u>Лист</u>	<u>№ документа</u>	<u>Подп.</u>	<u>Дата</u>			
Разроб.		Клок Я.В.			Патрон токарний з пневмоприводом		
Прое.		Нещпа А.О.					
Н. бюро							
Н. контр.		Євтухов А.В.					
Утв.							
					Лит.	Лист	Листов
					К Р Б	1	2
					<u>СумДУ</u> гр. ТМ-81-0		

